

home
by somogyi



instruction manual

eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití



MY 64



Made for Europe



SOMOGYI ELEKTRONIC®

home
by somogyi



EN - Front panel

1. ON/OFF switch
2. capacity measurer connector socket
3. temperature measurer socket
4. LCD display
5. transistor measurer socket
6. function and measuring range switch
7. input connector sockets

HU - Előlap

1. Bel/kapcsoló
2. kapacitásnérő csatlakozó aljzat
3. hőmérsékletmérő aljzat
4. LCD kijelző
5. tranzisztormérő csatlakozó aljzat
6. funkció- és mérethatárváltozó
7. bemeneti csatlakozó aljzatok

SK - Predný panel

1. buton pornit/oprit
2. bornă măsurare capacitate
3. bornă măsurare temperatură
4. ecran LCD
5. bornă măsurare tranzistor
6. selector funcții și limite de măsurare
7. borne de intrare

RO - Panoul frontal

1. buton pornit/oprit
2. bornă măsurare capacitate
3. bornă măsurare temperatură
4. ecran LCD
5. bornă măsurare tranzistor
6. selector funcții și limite de măsurare
7. borne de intrare

SRB - Prednja ploča

1. Uklj./isklj.
2. utičnica za merenje kapaciteta
3. utičnica za merenje temperature
4. LCD displej
5. utičnica za ispitivanje tranzistora
6. odabir funkcije i mernog opsega
7. utičnice za ulaz

HR - Spređnja plošča

1. ON / OFF prekidač
2. utičnica za mjerenje kapaciteta
3. utičnica za mjerenje temperature
4. LCD zaslon
5. utičnica za ispitivanje tranzistora
6. prekidač mernog područja
7. utičnica za mjeru sondu



SOMOGYI ELEKTRONIC®

EN

General information

The instrument complies with the EN 61010-1 standard. The degree of contamination is 2, the measurement category is 600 V CAT III, 1000 V CAT II, double insulation.

Follow the safety and operation instructions below to make sure that your multimeter is safe to use and is in proper state. Compliance with safety standards is guaranteed only by the original test lead.

Before using this instrument, read this instruction manual and follow the relevant safety precautions.

CAT IV: measurements with low-voltage power supplies. Eg.: consumption meters, switchboards, for primary surge-protection devices.

CAT III: measurements in buildings, operating rooms. Eg.: fixed equipments, distributor board, cabling, busbar, switches, overcurrent protection box, etc.

CAT II: measurements in circuits, that connect directly to the low-voltage circuits. Eg.: household products, portable devices and similar equipment

CAT I: measurements in electrical circuits, which do not connect directly to the mains

⚠ Attention! This instruction manual contains information and warnings for safe use and maintenance. Read and understand the instruction manual before using the device. Not understanding the instructions, not acting like it is required by the warnings may cause serious injury and damage. For your safety, please use the measuring cord supplied with the multimeter. Please check and make sure that the device is uninjured.

Safety signs



Important warning! Read the instructions for use!



Dangerous voltage may be present! Risk of electric shock!
Do not disassemble or modify the device or its accessories! If any part is damaged, disconnect it from the power source immediately and consult a specialist.



Grounding



Double insulation (II. touch protection class)



Fuse protected, replacement according to operating instructions

Maintenance

Attention! Calibration, maintenance, repair and other operations of the multimeter should only be performed by qualified personnel who are fully aware of the multimeter and the risk of the electric shock.

To unfold the outer cover of the multimeter or to remove the battery compartment, firstly pull the test lead out.

Before opening up the multimeter, remove the battery, make sure that there is no static electricity, in order to protect the components from injury. Before you would open up the multimeter, you need to know if dangerous voltage may have remained in some of the multimeter's capacitors, even if it is switched off.

If you do not use the multimeter for a longer period of time, remove the battery and do not store the device in high-temperature, or in a humid environment. If necessary, replace the fuse with another which has the parameters specified below:

F1: 5 x 20 mm, F 200 mA / 250 V

Do not use any abrasive tools or solvents on the tool. Use only a damp cloth or mild detergent for cleaning.

During use

- If you use the device in the vicinity of significant electromagnetic interference, note that the multimeter may become unstable or may indicate error.
- Never exceed the safety limit specified in the instruction manual for each measurement interval.
- Never use the device without the back cover and complete mounting.
- When measuring voltage (not including the 200 mV measurement limit), the maximal input voltage is 1000 V [DC] or 700 V [AC]. (The maximal input voltage by 200 mV measuring range: 250 V DC, or equivalent RMS voltage value).
- When performing frequency, resistance, open, or diode measurements, the maximum voltage may be 250 V DC or the equivalent RMS voltage.

- When performing capacity, temperature, mA current and transistor measurements, the multimeter is protected by a fuse (F200 mA / 250 V).
- If you notice any unusual phenomenon on the multimeter, the multimeter must be switched off immediately, then repaired.
- When the measurement limits are not known, set the limit switch to the highest position. Before rotating the limit switch, remove the measuring cord from the measuring circuit.
- When performing measurements on TV or AC circuits, always remember that there may be high amplitude transient voltage at the test points, which could damage the multimeter.
- If the voltage to be tested is greater than 60 V DC or 30 V AC effective value, work carefully to avoid electric shock.
- If the battery symbol appears on the display, the battery should be replaced immediately. Low battery voltage can cause measurement errors, electric shock or personal injury.
- Keep your fingers away from the power sockets during measurement.
- Do not use the multimeter near explosive gas, vapor or dust.
- Before use, always check the appliance for proper operation (eg. with a known voltage source).
- When measuring CAT II type voltage, the voltage shall not exceed 1000 Volts; when measuring CAT III type voltage, the voltage shall not exceed 600 Volts.

General description

This meter has a 3½-digit 7-segment display. It can be used to measure DC, AC, DC voltage, AC voltage, resistance, frequency, temperature, capacity, diode and disruption, for transistor testing. The measured value can be recorded on the display. Auto power off after approx. 25 minutes.

Display symbols

	low battery voltage
-	negative input polarity
HV	high voltage measurement, AC 750 V or DC 1000 V
HOLD	the measured value is recorded

DC voltage measurement (V⎓)

Connect the red test lead to the "V⎓Hz" socket, the black one to the "COM" socket. Set the rotary switch to the desired measuring range. Set the rotary switch to the desired measuring range. Connect the test leads to the circuit you wish to measure.

Measuring range	Resolution	Accuracy
200 mV	0.1 µV	±(0.5% difference + 1 digit)
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
1000 V	1 V	±(0.8% difference + 2 digit)

Input impedance: 10 MΩ

Maximal input voltage: 250 V [DC] or 250 V [AC] RMS in 200 mV position, 1000 V [DC] or 700 V [AC] RMS within the other ranges.

DC measurement (A⎓)

Connect the red test lead to the "hFEmA" socket, the black one to the "COM" socket. (for measurements between 200 mA – 10 A, insert the red test lead into the "10 A" socket)
Set the rotary switch to the desired measuring range. Disconnect the circuit in which you want to measure current, and connect the test lead to the points to be measured.

Measuring range	Resolution	Accuracy
2 mA	1 µA	±(0.8% difference + 1 digit)
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	

Overload protection: F200 mA / 250 V fuse, a 10 A section is not protected with fuse.

Maximal input current: mA" socket: 200 mA DC or AC RMS; a "10 A" socket: 10 A DC or AC RMS

When the measured current is greater than 10 A, the continuous measurement should not last longer than 15 seconds. Up to 20 A can be measured!

AC voltage measurement (V⎓)

Connect the red test lead to the "V⎓Hz" socket, the black one to the "COM" socket. Set

the rotary switch to the desired measuring range. Connect the test lead to the circuit you wish to measure.

Measuring range	Resolution	Accuracy
2 V	1 mV	±0.8% difference + 3 digit
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
700 V	1 V	±1.2% difference + 3 digit

Input impedance: 10 MΩ

Maximal input voltage: 1000 V [DC] or 700 V [AC]

AC measurement (A~)

Connect the red test lead to the "hFEmA" socket, the black one to the "COM" socket. (for measurements between 200 mA - 10 A, insert the red test lead into the "10 A" socket)
Set the rotary switch to the desired measuring range. Disconnect the circuit, in which you want to measure current and connect the test lead to the points to be measured.

Measuring range	Resolution	Accuracy
20 mA	10 µA	±(1% difference + 3 digit)
200 mA	100 µA	±(1.8% difference + 3 digit)
10 A	10 mA	±(3.0% difference + 7 digit)

Overload protection: F200 mA/ 250 V fuse, a 10 A section is not protected with fuse.
When the measured current is greater than 10 A, the continuous measurement should not last longer than 15 seconds. Up to 20 A can be measured!

Measuring range: 40 Hz-400 Hz, sine RMS

Measuring frequency

Connect the red test lead to the "VΩHz" socket, the black one to the "COM" socket.
Set the rotary switch to "Hz" measuring range. Connect the test leads to the circuit you wish to measure.

Measuring range	Resolution	Accuracy
20 kHz	10 Hz	±(1.5% difference + 5 digit)

Input voltage: 200 mV-10 V AC RMS

Diode and burst test

Diode test: connect the red test lead to the "VΩHz" socket, the black one to the "COM" socket (the red test lead is "+* polarity")
Set the rotary switch to "diode" position.

Connect the red test lead to the diode anode, the black one to its cathode. About the operating voltage of the diode will appear on the display. If the connection is reversed, number "1" appears on the display.

Burst test: connect the red test lead to the "VΩHz" socket, the black one to the "COM" socket. Set the rotary switch to "burst" position. Touch the test lead on the circuit under test. If the circuit is connected to a power supply, then switch off the power supply and discharge the capacitors before starting the measurement. If the measured value is less than 50 Ω, the built-in buzzer will sound.

Transistor measurement

Set the rotary switch to "hFE" measuring range.

Insert the transistor the socket on the front side knowing the foot (every type, NPN or PNP)

Measuring range	Resolution	Accuracy
hFE	hFE estimate on the display (1-1000)	Power base: around 10 µA VCE: 3.2 V

Overload: fuse, (F200 mA / 250 V)

Capacity measurement (Hf)

Select the desired capacity measurement range (F).

Carefully and completely discharge the capacitor to be measured.

Insert the capacitor to the measuring socket.

When measuring short-circuits components, use the capacity-measurer adapter.

Attention! To avoid possible future electric shock, remove the adapter from the instrument's socket after completing the capacity measurement!

Measuring range	Resolution	Accuracy
2 nF	1 pF	
20 nF	10 pF	
200 nF	100 pF	
2 µF	1 nF	
200 µF	10 nF	

Overload protection: fuse (F200 mA / 250 V)

Temperature measurement

Turn the rotary switch to select °C and the display will show the ambient temperature.
After connecting the thermometer probe, touch it to the surface to be measured and read the value.

Attention! To avoid possible future electric shock, remove the probe from the instrument.

Measuring range	Resolution	Accuracy
-20 °C - 0 °C		±(5.0% difference + 4 digit)
1 °C - 400 °C	1 °C	±(1.0% difference + 3 digit)
401 °C - 1000 °C		±(2.0% difference)

Resistance measurement (Ω)

Connect the red test lead to the "VΩHz" socket, the black one to the "COM" socket (the red test lead is "+* polarity). Set the rotary switch to the desired measuring range, if this is not known, set the rotary switch to 200 MΩ state. If the resistance to be measured is connected to a circuit, switch off the power source and discharge the capacitors before starting the measurement.

Note: If the input is short-circuited in the range of 200 MΩ, 1MΩ appears on the display. This shall be subtracted from the measurement value.

Measuring range	Resolution	Accuracy
200 Ω	0.1 Ω	±(0.8% difference+3 digit)
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	
20 MΩ	10 kΩ	±(1.0% difference + 2 digit)
200 MΩ	100 kΩ	±(5.0% difference +10 digit)

Overload protection: 250 V DC or 250 V AC RMS

Battery and fuse replacement

If the "BAT" icon appears on the display, the battery needs to be replaced. Measurement accuracy can only be guaranteed after battery replacement.

Fuse blowing always indicates a malfunction (inappropriate use!).

Turn the instrument off and disconnect the test leads before replacing the battery/fuses. Unscrew and remove the back cover.

Attention! Before opening the device up, always make sure that the measuring cords have been removed from the measuring circle!

Replace the battery/fuse. Make sure the polarity is correct. Screw the back cover back on.

Type of battery: 9 V 6F22

Type of fuse: F0.2A/250 V

Specifications:

- measuring category: CAT III 600 V, CAT II 1000 V
- fuses: 5 x 20 mm F200 mA/250 V
- power supply: 9 V battery (6F22)
- display: LCD, to number 1999, 2-3 updates/second
- signal above measuring range: "1" number on the display
- polarity indication: "+" signal appears in case of negative polarity
- operational temperature: 0-40 °C
- operational height: <2000 m
- storing temperature and humidity: 0 - 60 °C
- depleted battery: "BAT" icon appears on the display
- dimensions: 200 x 98 x 55 mm
- weight: with 464 g battery



Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health.

Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

H

Általános információk:

A műszer megfelel az EN 61010-1 szabványnak. A szennyezési mérték 2-es, a mérési kategória 600V CAT III, 1000V CAT II, kettős szigetelésű.

Kövesse az alábbi biztonsági, és használati utasításokat, hogy biztos legyen benne, hogy a multiméter biztonságosan használható, és megfelel állapotban van. A biztonsági szabványnak való teljes megfelelést csak az eredeti mérőszínőr garantálja.

Mielőtt ezt a műszerét használja, olvassa el ezt a használati útmutatót, és tartsa szem előtt a vonatkozó biztonsági előírásokat.

CAT IV: mérések kifeszültségű tápförássoknál. Pl.: fogyasztásnérők, kapcsolószekrények, ellenállások.

CAT III: mérések éplétekben, üzemművekben. Pl.: rögzített berendezések, elosztótábla, balezős, gyűjtőjön, átkapcsolók, túláramvédelmi elosztódoboz, stb.

CAT II: mérések olyan áramkörökben, amelyek közvetlenül csatlakoznak a kifeszültségű áramkörekre. Pl.: hárdatási cikkek, hordozható eszközök és hasonló berendezések mérése.

CAT I: mérések olyan elektromos áramkörben, amelyek közvetlenül nem csatlakoznak a hálózathoz.

Figyelem! A használati utasítás a biztonságos használathoz és a karbantartáshoz szükséges információkat és figyelmeztetéseket tartalmazza. Olvassa el és értelmezze a használati utasítást a készülék használata előtt. Az utasítások meg nem értése és a figyelmeztetések be nem tartása súlyos sértésteket és károkat okozhat. Saját biztonsága érdekében kérjük, használja azt a mérőszínőr, amelyet a multiméterhez kap. Használhat előtér kérjük, és gyöződjön meg arról, hogy az eszköz széfelen.

Biztonsági jelzések



Fontos figyelmeztetés!

Olvassa el a használati utasításban foglaltakat!



Veszélyes feszültség lehet jelen! Áramütésveszély!

Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása!

Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítás és forduljon szakemberhez.



Földelés



Kettős szigetelés (II. érintésvédelmi osztály)



Olvado biztosítékkal védett, csere használati utasítás szerint.

Karbantartás

Figyelem! A multiméter kalibrálását, karbantartását, javítását és egyéb műveleteket csak olyan szakember végezheti, aki teljesen ismert a multiméterrel és az áramütés veszélyével. A multiméter különbözőnek megbonthatósához vagy az elemtárt eltávolításához elosztó hüzza ki a mérőszínőrt.

Mielőtt kinyírja a multimétert, vegye ki az elemet, és gyöződjön meg arról, hogy nincs statikus elektromosság, annak érdekében, hogy a multiméter alkatrészei ne sérüljenek. Mielőtt kinyírja a multimétert, tudnia kell, hogy melyik feszültséget maradhatott a multiméter néhány kondenzátorában, még akkor is, ha ki van kapcsolva.

Ha a multiméter hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet, és a készüléket ne tárjára magas hőmérsékletű, ill. páratartalmú környezetben.

Ha szükséges, cserélje ki az olvadószínőket az alábbiakban meghatározott paramétereire: F1: 5 x 20 mm, F 200 mA/250 V

Ne szakítson semmennyi csiszolósziszket vagy oldászert az eszközön. A lisztitához csak nedves törölőházt vagy gyengéid mosószert használjon.

Használat közben

- Ha a készülék jelentős elektromágneses interferencia közelében használja, vegye figyelembe, hogy multiméter működése instabil váltat, vagy hibát jelezhet.

- Soha ne lépje túl a biztonsági határértékeket, melyeket a használati útmutató mérési intervallumoknál meghatároz.

- Soha ne használja az eszköz a hálózat borítás és a teljes rögzítés nélkül.

- Ha feszültséget mér (ide névvel a 200 mV-os mérőszín), a maximális bemeneti feszültség 100 V vagy 700 V-. (A maximális bemeneti feszültség 200 mV-os mérőszín-támlá: 250 V DC, vagy azzal egyenérték RMS feszültségeitől).

- Ha frekvenci-, ellenállás-, szakads-, vagy diódamérést végez, a maximális feszültség 250 V DC, vagy azzal egyenérték RMS feszültségeitől lehetséges.

- Ha kapacitás-, hőmérséklet-, mAh áram-, és tranzisztormérést végez, a multiméter bizto-

síték (F200 mA / 250 V) védi.

- Ha bármilyen szokatlan jelenséget észlel a multiméteren, a multimétert azonnal ki kell kapcsolni, és meg kell javítani.

- Amikor a mérési értékhátról nem ismerték, állítsa a mérésihatárváltó-kapszolót a legmagasabb fokozatú állásba.

- Mielőtt elfordítana a mérésihatárváltó-kapszolót, távolítsa el a mérőszínöt a mérőszíramból.

- Amikor mérését folytat a TV-N vagy váltótáramú áramköreken, minden emlékezzen arra, hogy lehet magas amplitúddú általnő feszültség a tesztpontron, amelyek károsíthatják a multimétert.

- Ha a visszaláncban feszültség meghaladja 60 V DC vagy 30 V AC effektív értékét, óvatatosan dolgozzon, hogy elkerülje az áramütést.

- Ha az elem szimbólum meglején a kijelzőn, az elemet azonnal ki kell cseríeni. Az alacsony elemfeszültség mérési hibákat, esetleg áramütést, vagy személyi sérülést is okozhat.

- Mérés közben tartha lávol az ujjait a csatlakozó ajtatóktól.

- Ne használja a multiméter robbanásveszélyes gáz, gör vagy közelében.

- Használhat előtérre, minden ellenőrzése a készüléket, a megfelelő működés érdekében (pl. ismert feszültségeforrással).

- Amikor CAT II típusú feszültséget mér, a feszültség nem haladhatja meg az 1000 Voltot; ha CAT III típusú feszültséget mér, a feszültség nem haladhatja meg a 600 Voltot.

Általános leírás

Ez a mérőműszer 3 digites 7 szemgenses kijelzővel készült. Használható egyenáram, váltótáram, egyenfeszültség, váltófeszültség, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet, kapacitás, dióda és szakadás mérésre, valamint tranzisztor vizsgálatára. A mért érték rögzíthető a kijelzőn. Automatikus kikapcsolás kb. 25 perc elteltével.

Kijelző szimbóluma



alacsony telefeszültség



negatív bemeneti polaritás



magyfeszültség mérés, AC 750 V vagy DC 1000 V



HOLD a mért érték rögzítve

Egyenfeszültség mérése (V=)

Csatlakozzassza a piros mérőszínöt a "VΩHz" ajzatba, a feketét a "COM" ajzatba. Állítsa a forgókapcsolót a kívánt mérésihatárhoz. Csatlakozzassza a mérőszínöket a méni kívánt áramkörhez.

Mérésihatár	Felbontás	Pontosság
200 mV	0,1 µV	±(0,5% eltérés + 2 digit)
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
1000 V	1 V	±(0,8% eltérés + 2 digit)

Bemeneti impedancia: 10 MΩ

Maximális bemeneti feszültség: 250V[DC] vagy 250V [AC] RMS a 200 mV-os állásban, 1000 V [DC] vagy 700 V [AC] RMS több mérésihatáron

Egyenáram mérése (A=)

Csatlakozzassza a piros mérőszínört a "hFEmA" ajzatba, a feketét mérőszínört a "COM" ajzatba. (a 200 mA - 10 A közötti mérésiaknál helyezze a piros mérőszínöt a "10 A" ajzatba) Állítsa a forgókapcsolót a kívánt mérésihatárhoz. Szakítson meg az áramköröt, amelyben áramtatórban van, és csatlakozzassza a mérőszínört a mérő pontokra.

Mérésihatár	Felbontás	Pontosság
2 mA	1 µA	±(0,8% eltérés + 1 digit)
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	±(1,5% eltérés + 1 digit)

Túlerhelés elleni védelem: F200 mA/250 V biztosíték, a 10 A-es tartomány biztosítékkal nem véde. Maximális bemeneti áram: „mA” ajzaton: 200 mA DC vagy AC RMS; a „10 A” ajzaton: 10 A DC vagy AC RMS.

Amikor a mért áram nagyobb, mint a 10 A, a folyamatos mérés idő nem lehet több, mint 15 másodperc. Maximum 20 A méretől!

Váltófeszültség mérése (V~)

Csatlakozzassza a piros mérőszintet a "VΩHz" aljzatba, a feketét pedig a "COM" aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót a kívánt méréshez. Csatlakoztassa a mérőszintet a méni kívánt áramköre.

Méréshez	Felbontás	Pontosság
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	$\pm 0.8\%$ eltérés + 3 digit
700 V	1 V	

Bemeneti impedancia: 10 MΩ

Maximális bemeneti feszültség: 1000 V [DC] vagy 700 V [AC]

Váltóárama mérése (A~)

Csatlakozzassza a piros mérőszintet a "hFEmA" aljzatba, a feketét pedig a "COM" aljzatba. (a 200 mA - 10 A közötti mérésnél helyezze a piros mérőszintet a "10 A" aljzatba) Állítsa a forgókapcsolót a kívánt méréshez. Szakítsa meg az áramkört, amelyben áramtól kívánatos, és csatlakozzassza a mérőszintet a mérőndő pontjakra.

Méréshez	Felbontás	Pontosság
20 mA	10 µA	$\pm(1\% \text{ eltérés} + 3 \text{ digit})$
200 mA	100 µA	$\pm(1.8\% \text{ eltérés} + 3 \text{ digit})$
10 A	10 mA	$\pm(3.0\% \text{ eltérés} + 7 \text{ digit})$

Túlerhelés elleni védelem: F200 mA / 250 V biztosíték, a 10 A-es tartomány biztosítékkal nem védett. Amikor a mérő áram negyobb, mint a 10 A, a folyamatos mérés idő nem lehet több, mint 15 másodperc. Maximum 20 A méhet!

Mérési tartomány: 40 Hz-400 Hz, szinuszt RMS

Frekvencia mérése.

Csatlakozzassza a piros mérőszintet a "VΩHz" aljzatba, a feketét pedig a "COM" aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót a "Hz" méréshez. Csatlakoztassa a mérőszintet a méni kívánt áramköre.

Méréshez	Felbontás	Pontosság
20 kHz	10 Hz	$\pm(1.5\% \text{ eltérés} + 5 \text{ digit})$

Bemeneti feszültség: 200 mV-10 V AC RMS

Díóda- és szakadályszivsgálat

Díódzásgátló: csatlakoztassa a piros mérőszintet a "VΩHz" aljzatba, a feketét pedig a "COM" aljzatba (a piros mérőszinten a "+" polaritásra)

Kapcsolja a forgókapcsolót a helyzetbe.

Csatlakozzassza a piros mérőszintet a díoda nyitófeszültsége fog megjelenő, a feketét pedig a katód-jára. A kijelzőn az "1" szám jelenik meg.

Szakadályszivsgálat: csatlakozzassza a piros mérőszintet a "VΩHz" aljzatba, a feketét pedig a "COM" aljzatba. Kapcsolja a forgókapcsolót a helyzetbe. Érintse a mérőszintet a vizsgálandó áramköre. Ha az áramkör egy tégyeséghöz kapcsolódik, akkor kapcsolja ki az áramforrást, és szüsse ki a kondenzátorokat, mielőtt megeküdne a mérés. Ha a mérő árték kevesebb, mint 50 Ω, a beépített hanglejtő jelenik meg.

Tranzisztorvizsgálat

Állítsa a forgókapcsolót a "hFE" méréshez.

Az előlapon lévő foglalatba helyezze a lábkivezetéseinak ismeretében helyezze be a tranzisztor (bármilyen típus, NPN vagy PNP is lehet)

Méréshez	Leírás	Mérési környezet
hFE	hFE becsült a kijelzőn (1-1000)	Bázisáram: 10 µA V_{CE} : 3.2 V körül

Bemeneti feszültség: 200 mV-10 V AC RMS

Kapacitásmérés:

Válassza ki a kívánt kapacitás (F) méréshez.

Gondosan és teljesen süsse ki a mérőndő kondenzátort.

Helyezze a kondenzátort a mérőaljzatra.

Ha rövid kivezetésű alkatrész mér, használja a kapacitásmérő adaptort.

Figyelem! A későbbi esetleges áramütés elkerülése végett, a kapacitás mérés befejezése után, távolítsa el az adaptort a műszer aljzatából!

Méréshez	Felbontás	Pontosság
2 nF	1 pF	
20 nF	10 pF	
200 nF	100 pF	$\pm(4.0\% \text{ eltérés} + 3 \text{ digit})$
2 µF	1 nF	
200 µF	10 nF	

Túlerhelésvédelem: biztosíték (F200 mA / 250 V)

Hőmérsékletmérés

Válassza ki a forgókapcsolóval a °C állást és a kijelzőn megjelenik a körmezező hőmérsékletet. A hőmérő szonda csatlakoztatása után érintse azt a mérőndő felületéhez, és olvassa le az értéket.

Figyelem! A későbbi esetleges áramütés elkerülése végett, a mérés befejezése után távolítsa el a szondát a műszerből.

Mérő tartomány	Felbontás	Pontosság
-20°C - 0°C		$\pm(5.0\% \text{ eltérés} + 4 \text{ digit})$
1°C - 400°C	1°C	$\pm(1.0\% \text{ eltérés} + 3 \text{ digit})$
401°C - 1000°C		$\pm(2.0\% \text{ eltérés})$

Ellenállás mérése (Ω)

Csatlakozzassza a piros mérőszintet a "VΩHz" aljzatba, a feketét pedig a "COM" aljzatba. (a piros mérőszinten a "+" polaritás) Állítsa a forgókapcsolót a kívánt méréshez. A hő nem ismert, akkor a forgókapcsolót a 200 MΩ-os állásba kell állítani. Ha a mérőndő ellenállás egy áramkörhöz kapcsolódik, akkor kapcsolja ki a áramforrást, és szüsse ki a kondenzátorokat, mielőtt megeküdne a mérés.

Figyelem! 200 MΩ-os tartományban a bemenet rövidre zárva a kijelzőn 1MΩ jelenik meg. Ez t a le kell vonni a mérési értékből.

Méréshez	Felbontás	Pontosság
200 Ω	0.1 Ω	$\pm(0.8\% \text{ eltérés} + 3 \text{ digit})$
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	$\pm(0.8\% \text{ eltérés} + 2 \text{ digit})$
2 MΩ	1 kΩ	
20 MΩ	10 kΩ	$\pm(1.0\% \text{ eltérés} + 2 \text{ digit})$
200 MΩ	100 kΩ	$\pm(5.0\% \text{ eltérés} + 10 \text{ digit})$

Túlfeszültség elleni védelem: 250 V DC vagy 250 V AC RMS

Elem- és biztosítékcserére

Ha az ikon megjelenik a kijelzőn, akkor elemcsere szükséges. A mérési pontosság csak az elemcseré után garantált.

A biztosíték kolavidába minden működési hibát (hibás használat!) jelent.

Az elembiztosítékok cseréje előtt kapcsolja ki a műszert, húzza ki a mérőszínöket. Csa-varozza le, majd távolítsa el a készülék hátlapját.

Figyelem! Mielőtt az eszköz felnyitná, minden biztonsági óvintézkedést követen. Az elemcseréhez a hibás elemet kihúzzák, minden működési hibától mentesen.

Elérhetőségek: 9V elem (F622)

Biztosíték típusa: F0.2A/250V

Műszaki adatok:

- mérési kategória: CAT III 600 V, CAT II 1000 V
- biztosíték: 5x20mm F200mA/250V
- tápellátás: 9V elem (F622)
- kijelző: LCD, 1999 szám, 2-3 frissítés/másodperc
- mérési tartomány feletti jel: "1" számjegy a kijelzőn
- polaritásjelzés: "+", jel jelénik meg negatív polaritás esetén
- működési hőmérséklet: 0-40°C
- működési magasság: <2000 m
- tárolási hőmérséklet és páratartalom: 0- 60 °C
- lemeztűrő:
- mérőtű: 200 x 98 x 55 mm
- súly: 464 g elemmel

A hulladéká vált berendezést elkuloníthatni gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhat! A használt vagy hulladéká vált berendezés törlesztésében átdarabozta a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezhet elektronikai hulladék átvételere szaksodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársait és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártó vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

SK

Všeobecné informácie

Tento digitálny multimeter spĺňa požiadavky normy EN 61010-1. Spína príseň kategórie merania 600V CAT III; 1000V CAT II, 2. stupeň požiadaviek na znečistenie, má dvojité izoláciu.

Pred použitím prístroja si prečítajte návod na použitie, majte na zreteli bezpečnostné predpisy. Presvedčte sa o tom, že multimeter môže bezpečne používať a je vo vhodnom stave. Bezpečnostným predpisom vyhovuje iba používaním originálneho meracieho hrotu.

CAT IV: merania na zdrojoch nízkeho napätia. Napr.: elektromer, rozvádzacie skrinky, primárne ochranné zariadenia pred prepájom

CAT III: merania na inštaláciach budov, závodov. Napr.: pevné zariadenia, rozvodný panel, vedenie kábelov, zbernicia, prepínač, rozvodná krabica s prepájom ochronou, atď.

CAT II: merania v takých elektr. obvodoch, ktoré sú priamo napojené na elektr. obvod s nízkym napäťom. Napr.: domáce spotrebiče, prenosné a podobné zariadenia

CAT I: merania v takých elektr. obvodoch, ktoré nie sú priamo napojené na sieť

⚠ Pozor! Návod na použitie obsahuje dôležité informácie a upozornenie pre bezpečné používanie a údržbu prístroja. Pred uvedením prístroja do prevádzky si prečítajte celý návod na použitie. Nepochopenie pokynov a nedodržanie upozornení môže mať za následok väčšie zranenie alebo poškodenie. Pre vlastné bezpečnosť prosíme používať meraci hrot, ktorý je pribalený k multimeteru. Pred použitím prosíme skontrolovať a ubezpečiť sa, že náradie je v neporušenom stave.

Bezpečnostné znaky



Dôležité upozornenie! Prečítajte si návod na použitie!



Nebezpečné napätie! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Je zakázané prístroj rozoberať, prerábať! V prípade poškodenia ktorékoľvek časti prístroja, obráťte sa na odborníka.



Uzemnenie



Dvojitá izolácia (II. trieda ochrany)



Chránená tavnou poistkou, výmena podľa návodu na použitie

Údržba

Pozor! Kalibráciu, údržbu a ostatné úkony zverte len takému odborníkovi, ktorý pozna multimeter a vie o nebezpečenstve údružného prúdu.

Pri otváraní vonkajšieho krytu multimetra alebo odstraňovaní krytu puzdra na batériu, najprv vytiahnite meraci hrot.

Pred ohorením multimetra odstraňte batériu a ubezpečte sa, že nie je statický elektrický náboj, aby sa súčasť multimetra nepoškodil. Pred otvorením multimetra si musíte uvedomiť, že v niektorých kondenzátoroch multimetra mohlo zostať nebezpečné napätie aj vtedy, keď je multimeter vypnutý.

Ked multimeter dlhší čas nepoužívate, odstraňte z neho batériu, a neskladujte v priestoreach s vysokou teplotou resp. vlhkosťou.

V prípade potreby vymenite tavnú poistku s nasledovnými parametrami:

F1: 5x20 mm, F 200 mA / 250 V

Na čistenie prístroja nepoužívajte drsné pomôcky alebo rozpúšťadlo. Používajte len vlnkú utierku alebo jemný čistiaci prostriedok.

Počas používania

• Keď prístroj používate v blízkosti významnej elektromagnetickej interferencii, berte do úvahy, že fungovanie multimetra môže byť nestabilné alebo môže signálizovať poruchu.

• Nikdy neprekročte bezpečnostné hranicné hodnoty, ktoré sú uvedené v návode na použitie ako intervale merania.

• Nikdy nepoužívajte prístroj bez zadného krytu a celkového zaťaženia.

- Odstráňte z elektrického obvodu a vyberte kondenzátory s vysokým napäťom pred tým, ako začnete s meraním odporu, prerušenia, diódy alebo kapacit.
- Budete veľmi opatrní, keď pracujete s holým káblom alebo panelom.
- Keď sporozujete akýkoľvek neobyčajný jav na prístroji, multimeter ihneď vypnite a treba ho opraviť.
- Keď hranice merania nie sú známe, nastavte otocný prepínač meriacich hraníc na najvyšší stupeň, respektívne kde je možné, zvolte režim automatických meriacich hraníc.
- Pred otocením otocného spínača odstráňte meraci hrot z meraneho elektrického obvodu.
- Nikdy nevykonávajte meranie odporu alebo prerušenia na elektrických obvodoch pod napäťom.
- Keď vykonávate merania na TV alebo elektrických obvodoch so striedavým prúdom, vždy majte na pamäti, že na testovaných bodech môže byť vysoké amplitudové pre-činné napätie, ktoré môže poškodiť multimeter.
- Keď meriate napätie prekračuje 60 V DC alebo 30 V AC efektívne hodnoty, buďte opatrní, aby ste predišli úderu prúdom.
- Keď sa na displeji objavi symbol batérie, batériu treba ihneď vymeniť. • nebezpečenstvo úrazu.
- Počas merania sa prstami nedotýkajte pripojovacích zášuviek.
- Nepoužívajte multimeter v blízkosti výbušného plynu, pary alebo prachu.
- Pred použitím vždy skontrolujte prístroj a jeho správne fungovanie (napr. so známym zdrojom napäťa).
- Keď meriate napätie typu CAT III, napätie nemôže prekročiť 1000 V; keď meriate napätie typu CAT IV, napätie nemôže prekročiť 600 V.

Všeobecný popis

Termín digitálny multimeter má 4 digitový, 7 segmentový displej. Môže sa používať na meranie jednosmerného prúdu, striedavého prúdu, jednosmerného napäťa, striedavého napäťa, odporu, frekvencie, kapacity, faktoru vypĺnenia, diódy a prerušenia obvodu, ako aj na testovanie tranzistoru. Disponuje funkciou bezodporovej skúšobnej fáz. Meria relativnú hodnotu, disponuje posviestením a hranice merania mení automaticky alebo manuálne. Nameraná hodnota sa môže uložiť na displej. Automaticky sa vypne.

Symboly na displeji

	nízke napätie napájania
	negatívny bemenet polarítas
HV	meranie vysokého napäťa, AC 750 V alebo DC 1000V
HOLD	uložená nameraná hodnota

Meranie jednosmerného napäťa (V→)

Pripojte červený meraci hrot do zášuvky "VQHz", čierny do zášuvky "COM".

Nastavte otocný prepínač na želanú hranicu merania. Pripojte meracie hroty k želanému elektrickému obvodu.

Hranica merania	Rozlíšenie	Presnosť*
200 mV	0,1 µV	±0,5% odchýlka + 1 digit
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
1000 V	1 V	±0,8% odchýlka + 2 digity

Vstupná impedancia: 10 MΩ

Maximálne vstupné napätie: 250V[DC] alebo 250V [AC] RMS v 200 mV rozsahu merania, 1000 V [DC] alebo 700 V [AC] RMS pri ostatných rozsahoch.

Meranie jednosmerného prúdu (A→)

Pripojte červený meraci hrot do zášuvky "hFEmA", čierny do zášuvky "COM" (pri meraní medzi 200 mA - 10 A pripojte červený meraci hrot do zášuvky "10 A").

Nastavte otocný prepínač na želanú hranicu merania. Prerušte elektrický obvod, v ktorom chcete previesť meranie, a pripojte meraci hrot na želané body merania.

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
2 mA	1 μ A	$\pm(0,8\% \text{ odchýlka} + 1 \text{ digit})$
20 mA	10 μ A	$\pm(1,5\% \text{ odchýlka} + 1 \text{ digit})$
200 mA	100 μ A	$\pm(1,5\% \text{ odchýlka} + 1 \text{ digit})$
10 A	10 mA	$\pm(2,0\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digitov})$

Ochrana proti preťaženiu: F200 mA / 250 V poistka, 10 A rozsah nie je chránený poistkou.

Maximálny vstupný prúd: pri zásuvke „mA“: 200 mA DC alebo AC RMS; pri zásuvke „10 A“: 10 A DC alebo AC RMS

Ked nameraný prúd je väčší ako 10 A, priebežný čas merania nemôže byť viac ako 15 sekúnd. Môže sa merat max. 20 A!

Meranie striedavého napäťa (V~)

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky „VQHz“, čierny do zásuvky „COM“. Nasťavte otôčny prepínač na želanú hranicu merania. Pripojte meraci hrot k želanému elektrickému obvodu.

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
2 V	1 mV	$\pm 0,8\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digits}$
20 V	10 mV	$\pm 0,8\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digits}$
200 V	100 mV	$\pm 0,8\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digits}$
700 V	1 V	$\pm 1,2\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digits}$

Vstupná impedancia: 10 MΩ

Maximálne vstupné napätie: 1000 V [DC] alebo 700 V [AC]

Meranie striedavého prúdu (A~)

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky „HFEmA“, čierny do zásuvky „COM“ (pri meraní medzi 200 mA – 10 A pripojte červený meraci hrot do zásuvky „10 A“). Nasťavte otôčny prepínač na želanú hranicu merania. Prerušte elektrický obvod, v ktorom chcete previesť meranie, a pripojte meraci hrot na želané body merania.

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
2 mA	1 μ A	$\pm(0,8\% \text{ odchýlka} + 1 \text{ digit})$
20 mA	10 μ A	$\pm(1,5\% \text{ odchýlka} + 1 \text{ digit})$
200 mA	100 μ A	$\pm(1,5\% \text{ odchýlka} + 1 \text{ digit})$
10 A	10 mA	$\pm(2,0\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digitov})$

Ochrana proti preťaženiu: F200 mA / 250 V poistka, 10 A rozsah nie je chránený poistkou.

Maximálny vstupný prúd: pri zásuvke „mA“: 200 mA DC alebo AC RMS; pri zásuvke „10 A“: 10 A DC alebo AC RMS

Ked nameraný prúd je väčší ako 10 A, priebežný čas merania nemôže byť viac ako 15 sekúnd. Môže sa merat max. 20 A!

Meranie striedavého napäťa (V~)

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky „VQHz“, čierny do zásuvky „COM“. Nasťavte otôčny prepínač na želanú hranicu merania. Pripojte meraci hrot k želanému elektrickému obvodu.

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
2 V	1 mV	$\pm 0,8\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digits}$
20 V	10 mV	$\pm 0,8\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digits}$
200 V	100 mV	$\pm 0,8\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digits}$
750 V	1 V	$\pm 1,2\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digits}$

Vstupná impedancia: 10 MΩ

Maximálne vstupné napätie: 1000 V [DC] alebo 700 V [AC]

Meranie striedavého prúdu (A~)

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky „HFEmA“, čierny do zásuvky „COM“ (pri meraní medzi 200 mA – 10 A pripojte červený meraci hrot do zásuvky „10 A“). Nasťavte otôčny prepínač na želanú hranicu merania. Prerušte elektrický obvod, v ktorom chcete previesť meranie, a pripojte meraci hrot na želané body merania.

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
20 mA	10 μ A	$\pm(1,0\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digits})$
200 mA	100 μ A	$\pm(1,8\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digits})$

10 A	10 mA	$\pm(3,0\% \text{ odchýlka} + 7 \text{ digitov})$
------	-------	---

Ochrana proti preťaženiu: F200 mA / 250 poistka, 10 A rozsah nie je chránený poistkou.

Ked nameraný prúd je väčší ako 10 A, priebežný čas merania nemôže byť viac ako 15 sekúnd. Môže sa merat max. 20 A!

Rozsah merania: 40 Hz-400 Hz, sínus RMS

Meranie frekvencie

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky „VQHz“, čierny do zásuvky „COM“. Nasťavte otôčny prepínač na „Hz“ hranicu merania. Pripojte meraci hrot k želanému elektrickému obvodu.

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
20 kHz	10 Hz	$\pm(1,5\% \text{ odchýlka} + 5 \text{ digitov})$

Vstupné napätie: 200 mV-10 V AC RMS

Testovanie diódy a prenášenia

Testovanie diódy: pripojte červený meraci hrot do zásuvky „VQHz“, čierny do zásuvky „COM“ (červený meraci hrot má „+“ polárnu).

Nastavte otôčny prepínač na „D“.

Pripojte červený meraci hrot na anódu diódy, čierny meraci hrot na katódu. Na displeji sa asi objaví sivkové napätie diódy. Ked pripojenie je opäne, na displeji sa objavi číslica „1“.

Testovanie prenášenia obvodu: pripojte červený meraci hrot do zásuvky „VQHz“, čierny do zásuvky „COM“. Nasťavte otôčny prepínač na pozíciu „D“. Meriacim hrotom sa dotknite testovaného elektrického obvodu. Keď elektrický obvod je pripojený k napájacej jednotke, tak vypnite zdroj prúdu a výbire kondenzátory pred tým, než začnete merat. Ked nameraná hodnota je menšia ako 50 Ω, tak signálizuje zabudované zvukové signálizačné zaradenie.

Skúška tranzistoru

Nastavte otôčny prepínač na „hFE“ hranicu merania.

Tranzistor umiestnite do zásuvky na testovanie. Dabajte na správne umiestnenie pripojok (ktoríkolvek typ, môže byť aj NPN a PNP).

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
hFE	hFE odhad na displeji (1-1000)	Bázový prúd: 10 μ A VCE: okolo 3,2 V

Ochrana proti preťaženiu: poistka (F200 mA / 250 V)

Meranie kapacity (C)

Vyberte meraci hranicu kapacity (F).

Kondenzátor, ktorý chce merat, celkom vybíte.

Kondenzátor umiestnite do meracej zásuvky.

Ked meriate súčiastku s krátkym vývodom, použite adaptér merania kapacity.

Pozor! Kvôli neskoršiemu nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, po ukončení merania kapacity, odstráňte adaptér zo zásuvky prístroja!

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
2 nF	1 pF	$\pm(4,0\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digits})$
20 nF	10 pF	
200 nF	100 pF	
2 μ F	1 nF	
200 μ F	10 nF	

Ochrana proti preťaženiu: poistka (F200 mA / 250 V)

Meranie teploty

Nastavte otôčny prepínač na pozíciu °C a na displeji sa objaví teplota okolia.

Pripojte sondu na meranie teploty, sondu dotknite k ploche, ktorú chce merat a odčítajte hodnotu.

Pozor! Kvôli neskoršiemu nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, po ukončení merania, odstráňte sondu z prístroja!

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť
-20°C - 0°C		$\pm(5,0\% \text{ odchýlka} + 4 \text{ digits})$
1°C - 400°C	1°C	$\pm(1,0\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digits})$
401°C - 1000°C		$\pm(2,0\% \text{ odchýlka})$

Meranie odporu (Ω)

Prípojte červený meraci hrot do zásuvky "VΩHz", čierny do zásuvky "COM" (červený meraci hrot má polaritu "+"). Nastavte otôčny prepínač na želenú hranicu merania, keď táto nie je známa, tak otôčný prepínač nastavte do pozície 200 Ω . Keď odpor, ktorý chcete merať, je pripojený k elektrickému obvodu, tak vypnite zdroj prúdu a vyberte kondenzátory pred tým, než začnete merať.

Poznámka: V rozsahu 200 Ω skratovaním vstupu na displeji sa objaví 1M Ω . Toto treba odpočítať z nameranej hodnoty.

Technické údaje:

- kategória merania: CAT III 600 V, CAT II 1000V
- poistky: 5x20mm F200mA/250V
- napájanie: 9V batéria (6F22)
- displej: LCD, do 1999, 2-3 aktualizácia/sek.
- znak merania nad hranicou: číslica "1" na displeji
- znak polarity: objaví sa znak "+", v prípade negatívnej polarity
- prevádzková teplota: 0-40°C
- prevádzková výška: <2000 m
- skladovacia teplota a vlhkosť vzduchu: 0 - 60 °C
- využitie batérie: objaví sa na displeji ikona
- rozmery: 200 x 98 x 55 mm
- hmotnosť: 464 g s batériou

Hranica merania	Rozloženie	Presnosť*
200 Ω	0,1 Ω	$\pm(0,8\% \text{ odchýlka} + 3 \text{ digity})$
2 k Ω	1 Ω	
20 k Ω	10 Ω	
200 k Ω	100 Ω	$\pm(0,8\% \text{ odchýlka} + 2 \text{ digity})$
2 M Ω	1 k Ω	
20 M Ω	10 k Ω	$\pm(1,0\% \text{ odchýlka} + 2 \text{ digity})$
200 M Ω	100 k Ω	$\pm(5,0\% \text{ odchýlka} + 10 \text{ digitov})$

Ochrana proti preťaženiu: 250 V DC alebo 250 V AC RMS

Výmena batérie a poistky

Ked sa na displeji objaví znak , tak treba vymeniť batériu. Presné meranie je garantované iba po výmeni batérie.

Vytvorenia poistky vždy známená chýbnu prevádzku (nesprávne používanie!).

Pred výmenou batérie/poistky vypnite prístroj, vyfahnite meracie hroty. Po výmene batérie odstráňte skrutku zo zadného panelu.

Pozor! Pred otvorením zadného panelu sa vždy presvedčte o tom, že ste meracie hroty odstránil!

Vymenite batériu/poistku. Dbejte na správnu polaritu batérie. Priskrutkujte zadný panel späť.

Typ batérie: 9V 6F22

Typ poistky: F0,2A/250V



Výrobok nevyhľaduje do bežného domového odpadu, separuje oddeľene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie!

Za účelom správnej likvidácie výrobku odvádzajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvádzať aj miestnej organizácii zaobrájajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Pripadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaobrájajúca sa likvidáciou elektroodpadu.



MY 64 Multimetru digital

RO

Acest multimetr digital corespunde, din construcție, cerințelor de siguranță în exploatare cuprinse în standarul IEC 61010-1. În ceea ce privește protecția la supratensiuni, corespunde atât categoriei CAT III / 600 V, cât și categoriei CAT II / 1000 V, , gradul de poluare al instrumentului fiind 2.

Urmăriți instrucțiunile de siguranță și de operare de mai jos pentru a vă asigura că multimetrul dvs. poate fi utilizat în condiții de siguranță și în stare de funcționare bună. Respectarea standardelor de siguranță este garantată numai de cablul de măsurare original.

Inainte de folosință aparatului, Vă rugăm, citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și respectați regulile de siguranță în exploatare.

CAT IV: măsurători efectuate asupra sursei de joasă tensiune – de ex., contoare de curent, deținute de joncțiune, dispozitive de protecție primară la supratensiuni.

CAT III: măsurători efectuate în clădiri și hale industriale – de ex. instalării electrice fixe, cutii de distribuție, cabluri de legătură, sine de montaj, relee electromagnetice, cutii selective pentru protecție la supracurenti etc.

CAT II: măsurători în circuite electrice conectate în mod nemijlocit la rețele electrice de joasă tensiune – de ex. aparate electrocasnice, aparate electrice portabile și dispozitive similare;

CAT I: măsurători în circuite electrice care nu sunt conectate în mod nemijlocit la rețele de alimentare cu tensiuni electrice.

Atenție: Instrucțiunile de utilizare conțin informații și avertismente referitoare la exploatarea în condiții de siguranță, precum și la întreținerea aparatului. Înaintea punerii în funcțiune a aparatului, Vă rugăm, citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și asigurați-vă că le-ați înțeles în mod corect. Înțelegerea deficitară a instrucțiunilor și nerescpectarea avertismentelor poate provoca accidente grave și daune materiale. Pentru a garanta siguranța dumneavoastră, Vă rugăm, folosiți cablurile de măsurare livrate ca accesoriu ale multimetrului. Înaintea punerii în funcțiune, Vă rugăm, verificați starea aparatului și asigurați-vă că nu a suferit nici o avarie.

Simboluri referitoare la siguranță



Avertisment important! Citiți cele cuprinse în instrucțiunile de utilizare!



Pericol de electrocutare!

Dezamblarea ori modificarea aparatului sau a accesoriilor acestuia este interzisă! În cazul constatării oricărei avarii, scoateți imediat aparatul de sub tensiune și adresați-Vă unui specialist!



Bornă pentru împământare



Izolație dublă (clasa a II-a de protecție)



Protecție cu siguranță fuzibilă. Schimbarea siguranței se va efectua conform instrucțiunilor de utilizare.

Înțreținerea aparatului

Atenție! Calibrarea, întreținerea și depanarea multimetrului, precum și alte operații similară pot fi efectuate doar de către un specialist care cunoaște și temeinice funcționarea aparatului și pericolele electrocūtării. Înaintea desfacerii carcasei aparatului sau a îndepărțării compartimentului bateriei, îndepărtați cablurile de măsurare.

Înaintea deschiderii multimetrului, îndepărtați bateria și convingeți-Vă că aparatul nu este încărcat static. În acest fel, veți putea evita deteriorarea componentelor multimetrului.

La deschiderea multimetrului trebuie să aveți în vedere faptul că anumite condensatoare din componentă acestuia pot fi încărcate la o tensiune periculoasă, chiar dacă aparatul a fost oprit.

Dacă nu veți folosiți multimetrul o perioadă mai îndelungată de timp, scoateți bateria și depozitați aparatul într-o încăpere cu temperatură ambientă și umiditate relativă moderată.

Dacă este necesar, înlocuiți (după caz) siguranțele fusibile cu siguranțe având următorii parametri:

F1: 5x20 mm, F 200 mA / 250 V

Nu utilizați nici un fel de material sau instrument abraziv și nici solventi pentru curățarea aparatului. Curățați multimetrul cu o cărpă ușor înmulțită în apă sau într-un detergent slab.

Exploatarea aparatului

Dacă folosiți aparatul în zone sau incinte unde există interferențe electromagnetice puternice, va trebui să luati în considerare faptul că funcționarea multimetrului va putea deveni instabilă sau aparatul ar putea afisa un mesaj de eroare.

Depășirea limitelor superioare ale domeniilor de măsurare indicate în aceste instrucții de utilizare este interzisă.

Este interzisă utilizarea aparatului cu panoul spate demontat sau fixat în mod necorespunzător.

Atunci când măsurati tensiunea (fără a include limita de măsurare de 200 mV), tensiunea maximă de intrare este de 1000 V [DC] sau 700 V [AC]. (Tensiune maximă de intrare la 200 mV interval de măsurare: 250 V DC sau tensiune RMS echivalentă).

Atunci când efectuați măsurători de frecvență, rezistență, rupere sau diode, tensiunea maximă poate fi de 250 V DC sau tensiunea RMS echivalentă.

Atunci când efectuați măsurători de capacitate, temperatură, curent mA și transistor, multimetrul este protejat de o siguranță (F200 mA / 250 V). Dacă sesizați orice fenomen neobișnuit legat de funcționarea multimetrului, va trebui să opriți imediat aparatul și va trebui să-l duceti la reparat.

Dacă nu cunoașteți limita superioară a mărimii (electrice) pe care urmează să o măsurăți, reglați comutatorul rotativ al domeniului de măsurare la valoarea maximă posibilă.

Înaintea rotirii comutatorului, întrerupeți legătura dintre terminalele de măsurare și circuitul de măsurat.

În cazul în care efectuați măsurători în circuitele unui receptor de televiziune sau într-un circuit de curent alternativ, nu pierdeți în vedere faptul că amplitudinea tensiunii care trece printre punctele de măsurare poate fi foarte mare și că aceste vârfuri de tensiune pot deteriora multimetrul.

În vederea evitării pericolului electrocūtării, acordați o atenție deosebită măsurării tensiunilor ce depășesc valoarea de 60 V CC sau 30 V CA valoare efectivă.

Dacă afişajul digital apare simbolul bateriei, bateria trebuie înlocuită imediat. Dacă tensiunea furnizată de baterie este scăzută, pot apărea

eroi de măsurare sau pot surveni diferite accidente, cum ar fi electrocutarea persoanei care lucrează cu aparatul.

În cazul efectuării măsurătorilor, tineți-Vă degetele cât mai departe de bornele aparatului.

Utilizarea multimetrului în apropierea gazelor, vaporilor sau pulberilor care prezintă pericol de explozie este interzisă.

Funcționarea corectă a aparatului trebuie verificată înaintea fiecărei utilizări (de ex. prin măsurarea unei tensiuni cunoscute).

În cazul măsurării tensiunilor de tip CAT II, tensiunea maximă admisibilă este de 1000 V, iar în cazul măsurării tensiunilor de tip CAT III, tensiunea maximă admisibilă este de 600 V.

Descrierea generală a aparatului

Acest aparat de măsură a fost prevăzut cu un afişaj digital cu 7 segmente (SSD) de 3½ cifre. Este destinat măsurării curentului continuu, curentului alternativ, tensiunii continue, tensiunii alternative, frecvenței, temperaturii, rezistenței și capacitatii electrice; verificării diodelor și transistorilor; precum și testării continuității circuitelor. Valoarea măsurată poate fi memorată pe afişaj. Aparatul se decuplează în mod automat după aproximativ 25 de minute.

Semnificația simbolurilor care apar pe afişaj

baterie descărcată

- polaritatea negativă a mărimii de intrare

HV măsurarea tensiunilor mari: 750 V CA sau 1000 V CC

HOLD valoarea măsurată a fost memorată

Măsurarea tensiunii continue (V---

Conectați cablul de măsurare roșu de test la priza „VQHz” și cablul negru la priza „COM”. Setați comutatorul rotativ la domeniul de măsurare dorit.

Conectați cablurile de măsurare la circuitul pe care dorii să îl măsurăti.

Domeniul de temperaturi	Rezoluția	Precizia de măsurare
200 mV	0.1 µV	
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	±0,5% + 2
200 V	100 mV	
1000 V	1000 V	±0,8% + 2

Impedanță de intrare: 10 MΩ.

Tensiunea de intrare maximă admisibilă: 250V[DC] sau 250V[AC] RMS în poziția 200 mV, 1000 V[DC] sau 700 V[AC] RMS în celelalte intervale

Măsurarea curentului continuu (A---

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „HFEmA”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. (În cazul măsurării curentelor cu intensitatea cuprinsă în intervalul de valori 200 mA – 10 A, cablul de măsurare de culoare roșie se va conecta la borna „10A“.) Reglați comutatorul rotativ în poziția aferentă domeniului de măsurare dorit. Întrerupeți circuitul în care dorii să efectuați măsurătoarea și conectați cablurile de măsurare la punctele în care ati întrerupt circuitul (unde dorii să efectuați măsurătoarea).

Domeniul de temperaturi	Rezoluția	Precizia de măsurare
2 mA	1 µA	±(0,8% + 1)
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	±(1,5% + 1)
10 A	10 mA	±(2,0% + 5)

Protecția suprasarcină: siguranță fuzibilă F200 mA / 250 V, intervalul 10 A nu este protejat cu siguranță.

Curentul de intrare maxim admisibil: pe soclu „mA”: 200 mA DC sau AC RMS; pe soclu „10A“: 10 A DC sau AC RMS

Dacă intensitatea curentului măsurat depășește 10 A, durata măsurării

continuie nu va depăși 15 secunde. Poate fi măsurat maxim 20 A!

Măsurarea tensiunii alternative (V~)

Conectați cablul roșu de test la priza „VQHz” și cablul negru la priza „COM”. Setați comutatorul rotativ la domeniul de măsurare dorit. Conectați cablurile de măsurare la circuitul pe care dorii să îl măsurați.

Domeniu de temperaturi	Rezoluția	Precizia de măsurare
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	$\pm 0.8\% + 3$
200 V	100 mV	
700 V	1 V	$\pm 1.2\% + 3$

Impedanța de intrare: 10 MΩ.

Tensiunea de intrare maximă admisibilă: 1000 V [DC] sau 700 V [AC]

Măsurarea curentului alternativ (A~)

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „hFEmA”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. (În cazul măsurării curentelor cu intensitatea cuprinsă în intervalul de valori 200 mA – 10 A, cablul de măsurare de culoare roșie se va conecta la borna „10A“.) Reglați comutatorul rotativ în poziția aferentă domeniului de măsurare dorit. Întrerupeți circuitul în care dorii să efectuați măsurătoarea și conectați cablurile de măsurare la punctele în care ajă întrerup circuitul (unde dorii să efectuați măsurătoarea).

Domeniu de temperaturi	Rezoluția	Precizia de măsurare
20 mA	10 µA	$\pm(1\% + 3)$
200 mA	100 µA	$\pm(1.8\% + 3)$
10 A	10 mA	$\pm(3.0\% + 7)$

Protecția la suprasarcină: siguranță fuzibilă F200 mA / 250 V, intervalul 10 A nu este protejat cu siguranță.

Dacă intensitatea curentului măsurat depășește 10 A, durata măsurării continue nu va depăși 15 secunde. Poate fi măsurat maxim 20 A!

Intervalul frecvențelor de măsurare: 40 Hz-400 Hz, sinus RMS

Măsurarea frecvențelor

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „VQHz”, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM“. Reglați comutatorul rotativ în poziția „Hz“. Conectați cablurile de măsurare la circuitul de măsurat.

Domeniu de temperaturi	Rezoluția	Precizia de măsurare
20 kHz	10 Hz	$\pm(1.5\% + 5)$

Intervalul tensiunii de intrare: 200 mV – 10 V RMS CA.

Verificarea diodelor și testarea continuității circuitelor

Verificarea diodelor: Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „VQHz“, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM“. (Polaritatea predefinită a cablului de culoare roșie este pozitivă: „+“.) Reglați comutatorul rotativ în poziția „“.

Conectați cablul de culoare roșie la anodul diodei care urmează să fie verificată, iar cablul de culoare neagră la cated. După acestea, multimețru va afișa cu aproximare tensiunea de polarizare (directă) a diodei. Dacă ajă conectat cablurile de măsurare cu polaritatea inversă, pe afișaj va apărea cifra „1“.

Testarea continuității circuitelor: Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „VQHz“, iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM“. Reglați comutatorul rotativ în poziția „“. Atingeți cu terminalele cablurilor de măsurare circuitul de măsurat. Dacă circuitul este legat la o sursă de alimentare cu tensiune electrică, decuplați tensiunea de alimentare și descărcați condensatoarele înaintea începerii măsurătorii. În caz de

scurtcircuit (rezistență electrică inferioară valorii de 50 Ω), aparatul va emite un semnal sonor.

Verificarea tranzistoarelor

Setați selectoarea rotativă la „hFE“.

Introduceți tranzistorul (indiferent de tip, poate fi NPN și PNP) în priza de pe panoul frontal, stîngă terminala bornelor de picioare.

Domeniu de temperaturi	Rezoluția	Precizia de măsurare
hFE	Valoarea estimată a factorului de amplificare (0-1000) va apărea pe afișaj.	Curentul de bază: 10 µA VCE: în jur de 3.2 V

Protecția la suprasarcină: siguranță fuzibilă, (F200 mA / 250 V)

Măsurarea capacitații electrice ()

Selectați intervalul de măsurare a capacitații dorit (F).

Deschideți cu atenție și completăți condensatorul care trebuie măsurat.

Introduceți condensatorul în priza de măsurare.

Când măsurăți componente de circuit scurt, utilizați adaptorul de capacitate.

Atenție! Îndepărtați adaptorul din soclu dispozitivului după finalizarea măsurătorii pentru a evita evenualele scăuri electrice ulterioare.

Domeniu de temperaturi	Rezoluția	Precizia de măsurare
2 nF	1 pF	
20 nF	10 pF	
200 nF	100 pF	
2 µF	1 nF	$\pm(4.0\% + 3)$
200 µF	10 nF	

Protecția la suprasarcină: siguranță fuzibilă (F200 mA / 250 V)

Măsurarea temperaturii

Selectați cu butonul rotativ poziția °C pe ecran va fi afișată temperatura ambientală.

După conectarea sondei termometrului, atingeți-o de suprafață de măsurat și citiți valoarea.

Atenție! Îndepărtați sonda din instrument după finalizarea măsurătorii pentru a evita evenualele scăuri electrice ulterioare.

Domeniu de temperaturi	Rezoluția	Precizia de măsurare
-20°C - 0°C		$\pm(5.0\% + 4)$
1°C - 400°C	1°C	$\pm(1.0\% + 3)$
401°C - 1000°C		$\pm(2.0\%)$

Măsurarea rezistențelor (Ω)

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna „VQHz“ iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM“. (Polaritatea predefinită a cablului de culoare roșie este pozitivă: „+“) Reglați comutatorul rotativ în poziția aferentă domeniului de măsurare dorit, dacă nu se cunoaște acest lucru, rotiți comutatorul rotativ la poziția 200 MΩ. Dacă rezistorul care va fi măsurat face parte dintr-un circuit, scăsați circuitul de sub tensiune și descărcați toate condensatoarele din componentă acestuia înaintea începerii măsurătorii.

Observație: În intervalul de 200 MΩ intrarea scurtcircuitată pe ecran apare 1MΩ. Aceasta se scade din valoarea de măsurare.

Domeniul de temperaturi	Rezoluția	Precizia de măsurare
c	0,1 °C	±(0,8% + 3)
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	±(0,8% + 2)
2 MΩ	1 kΩ	
20 MΩ	10 kΩ	±(1,0% + 2)
200 MΩ	100 kΩ	±(6,0% + 10)

Protecția la suprasarcină: 250 V DC sau 250 V RMS CA.

Înlăcuirea bateriilor și a siguranțelor fusibile

Dacă pe afișaj apare simbolul iconografic „”, va trebui să schimbați bateria. Precizia măsurătorilor poate fi garantată numai după înlocuirea bateriei.

Toatele siguranțe fusibile indică întotdeauna o defecțiune de funcționare (utilizare necorespunzătoare!). Înainte de a înlocui bateria / siguranțele, opriți dispozitivul și deconectați cablurile de testare. Deșurubați și îndepărtați capacul din spate.

Atenție! Înainte de a deschide dispozitivul, asigurați-vă întotdeauna că cablurile de măsurare au fost scosă din circuitul de măsurare!

Schimbați bateria/siguranța. Aveți grijă să respectați polaritatea corectă a bateriei. Fixați paroul din spate al multimetrului cu șuruburile aferente.

Tip baterie: 9V 6F22

Tip siguranță: F0,2A/250V

Date tehnice:

- Categoriea de măsurare: CAT III 600 V, CAT II 1000V
- siguranță: 5x20mm F200mA/250V
- alimentare: 9V elem (6F22)
- ecran: LCD până la cifra 1999, 2-3 actualizări pe secundă
- semn peste nivelul de măsurare: apare cifra “1” pe ecran
- semnalizare polaritate: „-“ apare în caz de polaritate negativă
- temperatură de funcționare: 0-40°C
- înălțime de funcționare: <2000 m
- temperatură și umiditate pentru depozitare: 0 - 60 °C
- baterie descărcată: pe ecran apare iconul „”
- dimensiuni: 200x98x55 mm
- greutate: 464g cu baterie

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului!

Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediu înconjurător, sănătatea Dunărevoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătură cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.



MY 64 Digitalni multimeter

SRB

Osnovne informacije

Ovaj multimeter je projektovan tako da odgovara bezbednosnim zahtevima standarda IEC 61010-1. Zadovoljava kategorije merenja 600V CAT III, 1000V CAT II i 2 stepenom zahtevu zagadjenja.

Pre upotrebe ovog instrumenta pročitajte uputstvo i držite se opisanih bezbednosnih mera. Bezbedna upotreba prema standardima je zagarantovana samo uz upotrebu originalnog mernog kabla.

Pre upotrebe ovog multimetra pročitajte uputstvo i držite se standardnih bezbednosnih mera.

CAT IV: merenja kod niskonaponskih napajanja. Primer: merači potrošnje, razvodne kutije, uređaji se prvozvremenom zaštitom prepunapona

CAT III: merenja u objektima, pogonima. Primer: stacionarni uređaji, razvodne table, povezivanje, šinski razvodnici, preklopnici, uređaji za zaštitu od velike struje, razvodne kutije, itd.

CAT II: merenja u strujnim krugovima koji su direktno povezani na niskonaponsku mrežu. Primer: kućni uređaji, prenosni uređaji

CAT I: merenja u strujnim krugovima koji nisu direktno povezani na niskonaponsku mrežu.

Pažnja! Uputstvo sadrži informacije o bezbednom rukovanju, održavanju i napomenama. Pre upotrebe pročitajte i protumačite uputstvo. Nerazumevanje napisanog uputstva može da ima teške posledice i štete. Radi vaše bezbednosti molimo vas da koristite mere kablove koji su priloženi uz ovaj multimeter. Molimo vas da se pre svake upotrebe uvere da uređaj i merni kablovi nisu oštećeni.

Simboli sigurnosti

Bitna upozorenje! Pročitajte napisano uputstvo do kraja!



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljanje i prepravljati uređaj i njegove sastavne delove! U slučaju bio kakvog oštećenja isključite uređaj i obrišite se stručnom lici.



Uzemljenje



Dvostruka izolacija (II. klasa zaštite)



Zaštićen toplijivim osiguračem, zamena prema uputstvu

Održavanje

Pažnja! Kalibraciju, održavanje ili popravku multimetra sme da radi samo stručno lice koje poznaje sastavne delove multimetra i sasvim je svestan opasnosti od strujnog udara.

Pre skidanja omota instrumenta ili pre skidanje držača baterija izvucite mere kablove.

Pre otvaranja instrumenta izvadite bateriju, uverite se da nema statičkog električiteta radi bezbednosti električnih komponenata instrumenta. Pre otvaranja instrumenta trebate znati da je možda ostao opasan napon u nekim napunjениm kondenzatorima, čak i onda ako je instrument isključen.

Ukoliko duže vreme ne koristite multimeter izvadite bateriju i ne skladištite je na visokim temperaturama ili gdje je visoka vlažnost vazduha.

Po potrebi menjajte toplijive osigurače prema sledećim parametrima:

F1: 5x20 mm, F 200 mA / 250 V

Na uređaju ne primenjujte nikakva agresivna hemijska i mehanička sredstva. Za čišćenje koristite samo vlažnu krupu ili blagi deterdžent.

U toku upotrebe

Ako se multimeter koristi u jakom elektromagnetskom polju znajte da merenje ne mora biti uvek tačno i moguće je do dođe do greške u merenju. Nikada ne prekoracujte bezbedne granične vrednosti koje su opisane u uputstvu.

Uredaj nikada ne koristite bez zadnjeg poklopa, omota kada je rastavljen.

Ako merite napon (izuzev mernog opsegova 200 mV), maksimalni ulazni napon je 1000 V [DC] ili 750 V [AC], (maksimalni ulazni napon u opsegu 200 mV je 250 V DC, ili ista RMS vrednost).

Ako se meri frekvencija, otpor, prekid ili dioda, maksimalni ulazni napon 250 V DC ili ista RMS vrednost.

Multimeter je zaštićen osiguraćem (F250 mA / 250 V) ukoliko se meri kapacitet, temperaturna, m-a struja, tranzistor.

Ukoliko primite bilo kakvu nepravilnost pri merenju multimeter treba odmah isključiti i treba ga popraviti.

Ukoliko merenje vrednosti nisu poznate merenje treba početi sa najvećim opsegom merenja.

Pri promene mernog opsegova uvek odstranite merne kablove sa merenog strujnog kruga.

Obratite pažnju da se uređaj može pokvariti kada se vrše merenja na nekim mernim tačkama na TV-u ili uređajima koji mogu da imaju napon sa velikom amplitudom.

Da bi spričili strujni udar budite pažljivi ako se vrše merenja gde je napon veći od 60 V DC ili efektivnih 30V AC.

Ako se pojavi simbol baterije na displeju bateriju odmah treba zameniti. Merenje sa slabom baterijom može prouzrokovati netačna merenja, greške i u krajnjem slučaju i strujni udar.

Prilikom merenja prste držite dalje od mernih tačaka, priključaka i metalnih predmeta.

Multimeter ne koristite u eksplozivnom okruženju u prisustvu gasa, pare, prašine koja može da eksplodira.

Radi pravilnog merenja pre upotrebe uvek testirajte uređaj (primer: sa poznatom vrednošću napona).

Ukoliko se meri napon tipa CAT II, napon ne sme da bude veći od 1000 Volti; u slučaju merenja CAT III napona, napon ne sme da bude veći od 600 Volti.

Opšti opis

Ovaj multimeter je opremljen displejom sa 3 1/2 cifre sa 7 segmentima. Upotrebljiv je za merenje jednosmernog, naizmeničnog napona i struje, otpora, frekvencije, temperature, kapaciteta, diode, prekida i ispitivanja tranzistora. Merena vrednost se može sačuvati na displeju. Automatsko isključenje nakon oko 25 minuta.

Simboli na displeju

- prazna baterija
- obrnuti ulazni polaritet
- HV merenje visokog napona, AC 750 V ili DC 1000 V
- HOLD čuvanje mernih vrednosti

Merenje jednosmernog napona (V—)

Crveni merni kabel priključite u utičnicu "VΩHz", crni u "COM" utičnicu. Obrtni prekidač postavite u odgovarajući položaj. Pipalice mernih kablova postavite na merni strujni krug.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
200 mV	0,1 µV	±0,5% odstupanje + 1 digita
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
1000 V	1 V	±0,8% odstupanje + 2 digita

Ulazna impedansa: 10 MΩ

Maksimalni ulazni napon: 250V[DC] ili 250V [AC] RMS u položaju 200 mV, 1000 V [DC] ili 700 V [AC] RMS u ostalim opsezima

Merenje jednosmerne struje (A—)

Crveni merni kabel priključite u utičnicu "hFEmA", crni u "COM" utičnicu. (kad merenja struje između 200 mA – 10 A crveni merni kabel postavite u utičnicu "10 A")

Obrtni prekidač postavite u odgovarajući položaj. Prekinite strujni krug u kojem želite meriti struju i na merne tačke postavite pipalice.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
2 mA	1 µA	±(0,8% odstupanje + 1 digita)
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	±(1,5% odstupanje + 1 digita)
10 A	10 mA	±(2,0% odstupanje + 5 digita)

Zaštitid od preopterećenja: F200 mA / 250 V osigurač, opseg 10A nije zaštićen osiguraćem.

Maksimalna ulazna struja: za utičnicu „mA“: 200 mA DC ili AC RMS; za utičnicu „10 A“: 10 A DC ili AC RMS

Ukoliko je merena struja slučajno veća od 10A dužina merenja ne sme da bude duža od 15 sekundi. Maksimalno se može meriti 20 A!

Merenje naizmeničnog napona (V—)

Crveni merni kabel priključite u utičnicu "VΩHz", crni u "COM" utičnicu. Obrtni prekidač postavite u odgovarajući položaj. Pipalice mernih kablova postavite na merni strujni krug.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
2 V	1 mV	±0,8% odstupanje + 3 digita
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
700 V	1 V	±1,2% odstupanje + 3 digita

Ulazna impedansa: 10 MΩ

Maksimalni ulazni napon: 1000 V [DC] ili 700 V [AC]

Merenje naizmenične struje (A—)

Crveni merni kabel priključite u utičnicu "hFEmA", crni u "COM" utičnicu. (kad merenja struje između 200 mA – 10 A crveni merni kabel postavite u utičnicu "10 A")

Obrtni prekidač postavite u odgovarajući položaj. Prekinite strujni krug u kojem želite meriti struju i na merne tačke postavite pipalice.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
20 mA	10 µA	±(1% odstupanje + 3 digita)
200 mA	100 µA	±(1,8% odstupanje + 3 digita)
10 A	10 mA	±(3,0% odstupanje + 7 digita)

Zaštitid od preopterećenja: F200 mA / 250 V osigurač, opseg 10A nije zaštićen osiguraćem.

Ukoliko je merena struja slučajno veća od 10A dužina merenja ne sme da bude duža od 15 sekundi. Maksimalno se može meriti 20 A!

Merni opseg: 40 Hz-400 Hz, sinusni RMS

Merenje frekvencije

Crveni merni kabel priključite u utičnicu "VΩHz", crni u "COM" utičnicu. Obrtni prekidač postavite u „Hz“ položaj. Pipalice mernih kablova postavite na merni strujni krug.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
20 kHz	10 Hz	±(1,5% odstupanje + 5 digita)

Ulazni napon: 200 mV-10 V AC RMS

Ispitivanje diode i prekida

Ispitivanje diode: Crveni merni kabel priključite u utičnicu "VΩHz", crni u "COM" utičnicu (crvena pipalica je "+" pol). Obrtni prekidač postavite u "►►" položaj.

Crvenu pipalicu stavite na anodu diode, crnu pipalicu na katodu. Na displeju će se moći očitati prag provođenja. Pri obrnutom priključenju ispis je „1“

Ispitivanje prekida: Crveni merni kabel priključite u utičnicu „VΩHz“, crni u "COM" utičnicu. Obrtni prekidač postavite u "♪" položaj. Pipalice postavite na mereni strujni krug. Ukoliko je strujni krug povezan sa nekim ispravljačem prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore. Ukoliko je kratak spoj (manji, od 50 Ω), oglašava se zvučni signal.

Ispitivanje tranzistora

Obrtni prekidač postavite u „hFE“ položaj.

Mereni tranzistor postavite u ležište, obratite pažnju na raspored nožića i tip tranzistora (PNP, NPN)

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
hFE	hFE procena na displeju (1-1000)	Bazna struja: 10 µA VCE: oko 3,2 V

Zaštita od preopterećenja: osigurač (F200 mA / 250 V)

Merenje kapaciteta (-H-)

Obrtni prekidač postavite u odgovarajući položaj (F).

Pažljivo i potpuno ispraznite kondenzator.

Pipalice postavite na mereni strujni krug.

Ako se meri deo sa kratkim nožicama, koristite adapter za merenje kapaciteta.

Pažnja! Nakon merenja, radi sprečavanja strujnog udara izvadite adapter iz utičnice instrumenta!

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
2 nF	1 pF	
20 nF	10 pF	±(4,0% odstupanje +3 digita)
200 nF	100 pF	
2 µF	1 nF	
200 µF	10 nF	

Zaštita od preopterećenja: osigurač (F200 mA / 250 V)

Merenje temperature

Obrtni prekidač postavite u položaj °C na displeju će se pojaviti temperatura okoline.

Nakon priključenja sonde za merenje temperature, krajem sonde dodirnite površinu kojoj želite izmeriti temperaturu i sa displeja očitate merenu vrednost.

Pažnja! Nakon merenja, radi sprečavanja strujnog udara izvadite sondu iz instrumenta.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
-20°C - 0°C	1°C	±(5,0% odstupanje +4 digita)
1°C - 400°C		±(1,0% odstupanje +3 digita)
401°C - 1000°C		±(2,0% odstupanje)

Merenje otpora (Ω)

Crveni merni kabel priključite u utičnicu "VΩHz", crni u "COM" utičnicu. (crvena pipalica je "+" pol). Obrtni prekidač postavite u odgovarajući položaj, ako vrednost nije poznata prvo merenje radite u opsegu 200 MΩ-

os. Ako je mereni otpornik u strujnom krugu prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore.

Napomena: U opsegu merenja 200 MΩ ako je ulaz u kratkom spoju, ispis na displeju će biti 1MΩ. Ovo treba oduzeti od izmerene vrednosti.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
200 Ω	0,1 Ω	±(0,8% odstupanje +3 digita)
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	±(0,8% odstupanje +2 digita)
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	
20 MΩ	10 kΩ	±(1,0% odstupanje s + 2 digita)
200 MΩ	100 kΩ	±(5,0% odstupanje +10 digita)

Zaštita od prenapona: 250 V DC ili 250 V AC RMS

Zamena baterije i osigurača

Ako se na displeju pojavи ikonica "■■■" potrebno je zameniti bateriju. Zamena osigurača je retka i uglavnom potiče iz neke greške prilikom merenja. Pre početka zamene baterije ili osigurača prvo isključite uređaj i izvadite merne kablove. Pre skidanja zadnje strane multimetra izvadite šaraf. Prilikom zamene osigurača multimetar prvo izvadite iz futrole, pa nakon toga izvadite šarafe. Izvadite bateriju/osigurač. Pazeći na polaritet postavite bateriju i sklopite multimeter.

Napomena! Pre nego što se uređaj rastavi uvek se uverite da su merni kablove skrušeni sa strujnog kruga!

Zameniti bateriju/osigurač. Obratite pažnju na polaritet. Nakon sklapanja uvek vratiće šarafe da bi uređaj bio stabilan i bezbedan za rad!

Tip baterije: 9V 6F22

Tip osigurača: F0,2A/250V

Tehnički podaci:

- kategorija merenja: CAT III 600 V, CAT II 1000V
- osigurači: 5x20mm F200mA/250V
- napajanje: 9V baterija (6F22)
- displej: LCD, do 1999, 2-3 osvezavanja u sekundi
- simbol prilikom prekoračenja mernog opsega: na displeju "∞"
- ispis polariteta: na displeju "+" u slučaju obrnutog polariteta
- radna temperatura: 0-40°C
- visina rada: <2000 m
- temperatura skladisteњa: 0 - 60 °C
- prazna baterija: „■■■“ ikonica na displeju
- dimenzije: 200x98x55 mm
- masa: 464g sa baterijom



Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja!

Ovакви se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i snosimo svu odgovornost.

cz

Obecné informace

Tento měřicí přístroj splňuje požadavky směrnice EN 61010-1. Mira znečištění: 2, kategorie měření: 600V CAT III, 1000V CAT II, dvojitá izolace.

Postupujte podle níže uvedených bezpečnostních pokynů a návodu k používání, abyste měli jistotu, že používání multimetru je bezpečné a že přístroj je v odpovídajícím stavu. Celkové splnění bezpečnostních norm je garantováno výhradně v případě, kdy je přístroj vybaven původním měřicím kabelem.

Předtím, než začnete tento měřicí přístroj používat, si pozorně přečtěte tento návod k používání a dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy. CAT IV: měření nízkonapěťových zdrojů napájení. Např.: měřicí spotřeby, rozvodné skříně, prostředky primární ochrany před přepětím

CAT III: měření v budovách, provozních prostorách. Např.: stacionární zařízení, rozvodové desky, kabeláže, sítě, přepínače, rozvodové skřínky pro ochranu před nadproudu apod.

CAT II: měření v takových průmyslových okruzích, které jsou bezprostředně napojeny na nízkonapěťové proudové okruhy. Např.: měření domácích spotřebičů, přenosných spotřebičů a podobných zařízení

CAT I: měření v takových proudových okruzích, které nejsou bezprostředně zapojeny do sítě

⚠ Upozornění! V tomto uživatelském manuálu jsou uvedeny informace a upozornění potřebná k bezpečnému používání a k údržbě. Předtím, než začnete přístroj používat, si uživatelský manuál pozorně přečtěte tak, abyste porozuměli obsahu. Neporozumění pokynům a nedodržení bezpečnostních upozornění může způsobit vážný úraz a materiální škody. Doporučujeme, abyste ve vlastním zájmu k měření používali měřicí kabel dodávaný v příslušenství. Předtím, než začnete přístroj používat, se ujistěte o tom, že není poškozený.

Výstražné symboly



Důležité upozornění! Přečtěte si pokyny uvedené v uživatelském manuálu!



Riziko nebezpečného napětí! Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Měřicí přístroj nebo jeho příslušenství je zakázáno demontovat, upravovat! V případě poškození kterékoli části přístroj okamžitě vypněte a kontaktujte odborně vyškolenou osobu.



Uzemnění



Dvojí izolace (II. třída ochrany před nebezpečným dotykem)



Chráněno tavnou pojistikou, výměna podle pokynů uvedených v uživatelském manuálu

Údržba

Upozornění! Kalibraci, údržbu, opravy a jiné operace smí provádět výhradně taková odborně vyškolená osoba, která je dokonale obeznámena s fungováním multimetru a nebezpečím zásahu elektrickým proudem! Před demontaží vnějšího krytu multimetru nebo odstraněním schránky na baterie nejprve odpojte měřicí kabel.

Předtím, než multimeter otevřete, vymějte baterii a ujistěte se o tom, že nemá přítomen statický proud, aby nedošlo k poškození součástek multimetru. Než multimeter otevřete, musíte vědět, že v několika kondenzátorech multimetru mohlo zůstat nebezpečné napětí přesto, že je multimeter

vypnut.

Nebude-li multimeter delší dobu používat, vyjměte baterii a přístroj uložte na místo, kde nejsou vysoké teploty a vysoká relativní vlhkost vzdušní. Budete-li to nutné, vymějte tavnou pojistku za pojistku s níže uvedenými parametry:

F1: 5x20 mm, F 200 mA / 250 V

K údržbě měřicího přístroje nepoužívejte žádné brusné nástroje nebo rozpuštědla. K čištění používejte výhradně vlhkou utěrkou nebo šetrný čisticí přípravek.

Báhem používání

Jestliže budete měřicí přístroj používat v blízkosti značné elektromagnetické interference, berete na zřetel, že fungování multimetru může být nestabilní nebo může poukazovat na poruchu.

Nikdy nepřekračujte bezpečnostní limitní hodnoty, které jsou v uživatelském manuálu uvedeny jako měřicí intervaly.

Když je multimeter zapojen do měřeného proudového okruhu, nedotýkejte se jej jiným předmětem.

Jestliže měříte napětí (mimo limitu měření 200 mV), je maximální vstupní napětí 1000 V [DC] nebo 700 V [AC]. (Maximální vstupní napětí při limitu měření 200 mV: 250 V DC, nebo s tímto identická hodnota napětí RMS). Měříte-li frekvenci, odpor, pírušení nebo diodu, maximální napětí může být 250 V DC, nebo s tímto identická hodnota napětí RMS.

Měříte-li kapacitu, teplotu, proud mA nebo tranzistor, je multimeter chráněn pojistikou (F200 mA / 250 V).

Zaznamenáte-li na multimeteru jakýkoli nezvyklý jev, multimeter okamžitě vypněte a nechte opravit.

V případě, kdy nejsou měřicí limitní hodnoty známé, nastavte spínač určený k nastavování limitu měření na nejvyšší stupeň.

Předtím, než spínač nastavování limitu měření otočíte, odpojte měřicí kabel z měřeného proudového okruhu.

Provádějte-li měření na televizi nebo v proudovém okruhu s vysokým střídavým proudem, nezapomenejte, že na testovacích bodech může být přechodně napětí s vysokou amplitudou, což může vést k poškození multimetru.

Jestliže testované napětí překročí efektivní hodnotu 60 V DC nebo 30 V AC, pracujte opatrně, abyste předešli zásahu elektrickým proudem.

Jestliže bude na displeji vyobrazen symbol baterie, je nutné neprodleně vyměnit baterii. Nízké napětí baterie může způsobovat nesprávné měření, případně zásah proudem nebo dokonce zranění.

Při měření dbejte na to, abyste měli prsty v dostatečné vzdálenosti od zásvěk.

Multimeter nepoužívejte v blízkosti výbušných plynů, par nebo prachu.

Před použitím měřicího přístroje za účelem správného fungování vždy zkonsultujte (např. pomocí známého zdroje napětí).

Když měříte napětí typu CAT II, nesmí napětí překročit 1000 Voltů; měříte-li napětí typu CAT III, nesmí napětí překročit 600 Voltů.

Obecný popis

Tento měřicí přístroj je opatřen displejem s 3 ½ digitami a 7 segmenty. Měřicí přístroj je určen k měření stejnosměrného proudu, střídavého proudu, stejnosměrného napětí, střídavého napětí, odporu, frekvence, teploty, kapacity, diody a pírušení, respektive k testování tranzistoru. Naměřenou hodnotu je možné na displeji zaznamenat. Automatické vypnutí po 25 minutách.

Symboly na displeji

nízké napětí baterie

- negativní vstupní polarita

HV měření vysokého napětí, AC 750 V nebo DC 1000 V

HOLD naměřená hodnota byla zaznamenána

Měření stejnosměrného napětí (V==)

Červený měřicí kabel zapojte do konektoru "VΩHz", černý kabel do konektoru "COM".

Otočný spínač nastavte do pozice požadovaného limitu měření. Měřicí kabely zapojte do prouduvémho okruhu, který budete měřit. Otočný spínač nastavte do polohy požadovaného limitu měření. Měřicí kabely propojte s prouduvém okruhem, který budete měřit.

Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
200 mV	0,1 µV	
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	±0,5% odchylka + 1 digit
200 V	100 mV	
1000 V	1 V	±0,8% odchylka + 2 digits

Vstupní impedance: 10 MΩ

Maximální vstupní napětí: 250V [DC] nebo 250V [AC] RMS na pozici 200 mV, 1000 V [DC] nebo 700 V [AC] RMS v ostatních limitech měření

Měření stejnosměrného proudu (A==)

Červený měřicí kabel zapojte do konektoru "hFEmA", černý měřicí kabel do konektoru "COM". (při měření v rozsahu 200 mA – 10 A zapojte červený měřicí kabel do konektoru "10 A")

Otočný spínač nastavte do pozice požadovaného limitu měření. Přerušte prouduvém okruh, na kterém budete měřit proud, a měřicí kabel propojte s body měření.

Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
2 mA	1 µA	
20 mA	10 µA	±(0,8% odchylka + 1 digit)
200 mA	100 µA	±(1,5% odchylka + 1 digit)
10 A	10 mA	±(2,0% odchylka + 5 digits)

Ochrana před přetížením: pojistka F200 mA / 250 V, pásmo 10 A není chráněno pojistikou.

Maximální vstupní proud: na konektoru „mA“: 200 mA DC nebo AC RMS; na konektoru „10 A“: 10 A DC nebo AC RMS

Je-li měřený proud vyšší, než 10 A, nesmí doba nepřetržitého měření překročit dobu 15 vteřin. Měřit je dovoleno nejvyšše 20 A!

Měření střídavého napětí (V~)

Červený měřicí kabel zapojte do konektoru "VΩHz", černý měřicí kabel do konektoru "COM". Otočný spínač nastavte do pozice požadovaného limitu měření. Měřicí kabel propojte s prouduvém okruhem, který budete měřit.

Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	±0,8% odchylka + 3 digits
200 V	100 mV	
700 V	1 V	±1,2% odchylka + 3 digits

Vstupní impedance: 10 MΩ

Maximální vstupní napětí: 1000 V [DC] nebo 700 V [AC]

Měření střídavého proudu (A~)

Červený měřicí kabel zapojte do konektoru "hFEmA", černý měřicí kabel do konektoru "COM". (při měření v rozsahu 200 mA – 10 A zapojte červený měřicí kabel do konektoru "10 A")

Otočný spínač nastavte do pozice požadovaného limitu měření. Přerušte prouduvém okruh, na kterém budete měřit proud, a měřicí kabel propojte s body měření.

Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
20 mA	10 µA	±(1% odchylka + 3 digits)
200 mA	100 µA	±(1,8% odchylka + 3 digits)
10 A	10 mA	±(3,0% odchylka + 7 digits)

Ochrana před přetížením: pojistka F200 mA / 250 V, pásmo 10 A není chráněno pojistikou.

Je-li měřený proud vyšší, než 10 A, nesmí doba nepřetržitého měření překročit dobu 15 vteřin. Měřit je dovoleno nejvyšše 20 A!
Rozsah měření: 40 Hz-400 Hz, sinusoida RMS

Měření frekvence

Červený měřicí kabel zapojte do konektoru "VΩHz", černý měřicí kabel do konektoru "COM". Otočný spínač nastavte do limitu měření „Hz“. Měřicí kabel propojte s prouduvém okruhem, který budete měřit.

Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
20 kHz	10 Hz	±(1,5% odchylka + 5 digits)

Vstupní napětí: 200 mV-10 V AC RMS

Test diody a přerušení

Test diody: červený měřicí kabel zapojte do konektoru "VΩHz", černý měřicí kabel do konektoru "COM" (červený měřicí kabel má polaritu "+") Otočný spínač nastavte do polohy "►►".

Červený měřicí kabel zapojte do anody diody, černý měřicí kabel zapojte do katody. Na displeji bude vyobrazeno přibližně počáteční napětí diody. Pokud bylo zapojení provedeno obráceně, na displeji bude vyobrazeno číslo "1".

Test přerušení: červený měřicí kabel zapojte do konektoru „VΩHz“, černý měřicí kabel zapojte do konektoru „COM“. Otočné tlacítko nastavte do polohy "►". Měřicí kabel zapojte do prouduvém okruhu, který budete měřit. Ještěže je prouduvém okruh propojen s napájecí jednotkou, pak před zahájením měření vypněte zdroj napájení a nechte výbit kondenzátory. Je-li měřená hodnota nižší než 50 Ω, bude to indikováno zvukovým signálem.

Test tranzistoru

Otočný spínač nastavte na rozsah měření „hFE“.

Do objímky umístěné na čelném panelu vložte tranzistor, podle výstupu (jakýkoliv typ, může to být NPN nebo PNP)

Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
hFE	hFE odhad na displeji (1-1000)	Bázový proud: 10 µA VCE: kolem 3,2 V

Ochrana před přetížením: pojistka, (F200 mA / 250 V)

Měření kapacity (H·F)

Zvolte limit měření požadované kapacity (F).

Kondenzátor, který budete měřit, nechte pečlivě a úplně vybit.

Kondenzátor zasuňte do měřicí zásuvky.

Měříte-li součástku s krátkým výstupem, použijte adaptér určený k měření kapacity. Upozornění! Abyste předešli případnému pozdějsímu riziku zásahu elektrickým proudem, po skončení měření kapacity odpojte adaptér ze zásuvky přístroje!

Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
2 nF	1 pF	
20 nF	10 pF	
200 nF	100 pF	±(4,0% odchylka + 3 digits)
2 µF	1 nF	
200 µF	10 nF	

Ochrana před přetížením: pojistka (F200 mA / 250 V)

Měření teploty

Otočným spínačem zvolte pozici °C, na displeji bude vyobrazena teplota okolního prostředí.

Po zapojení sondy teploměru přiložte sondu na povrch, který budete měřit

a přečtěte si vyobrazenou hodnotu.

Upozornění! Abyste předešli případnému pozdějšímu riziku zásahu elektrickým proudem, po skončení měření odpojte sonda z přístroje.

Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
-20°C - 0°C		±(5,0% odchylka +4 digit)
1°C - 400°C	1°C	±(1,0% odchylka +3 digit)
401°C - 1000°C		±(2,0% odchylka)

Měření odporu (Ω)

Červený měřicí kabel zapojte do konektoru "VΩHz", černý měřicí kabel do konektoru "COM". (červený měřicí kabel má polaritu "+"). Otocný spínač nastavte do polohy požadovaného limitu měření, není-li hodnota měření známa, tak otocně tláčkito nastavte do polohy 200 M Ω . Jestliže je měřený odpor propojen s průduvem okruhem, pak před zažájením měření vypněte zdroj proudu a nechte vybit kondenzátory.

Poznámka: v pásmu 200 M Ω , při zkratování vstupu bude na displeji vyobrazena hodnota 1M Ω . Tuto hodnotu je nutné odečíst z naměřené hodnoty.

Rozsah měření	Rozlišení	Přesnost
200 Ω	0,1 Ω	±(0,8% odchylka +3 digit)
2 k Ω	1 Ω	
20 k Ω	10 Ω	±(0,8% odchylka +2 digit)
200 k Ω	100 Ω	
2 M Ω	1 k Ω	
20 M Ω	10 k Ω	±(1,0% odchylka +2 digit)
200 M Ω	100 k Ω	±(5,0% odchylka +10 digit)

Ochrana před přepětím: 250 V DC nebo 250 V AC RMS

Výměna baterie a pojistky

Jestliže bude na displeji vyobrazena ikonka " ", je nutné vyměnit baterii. Přesnost měření je zaručena až po výměně baterie.

Roztavená pojistka znamená vždy provozní závadu (nesprávné používání!).

Před výměnou baterie/pojistky přístroj vypněte, odpojte měřicí kabely.

Zadní panel odstraněte a potom sejměte.

Upozornění! Předtím, než přístroj otevřete, se vždy ujistěte o tom, že měřicí kabely jsou odpojeny z měřeného okruhu!


Vyměňte baterii/pojistku. Využijte pozornost správné polaritě. Zadní panel našroubujte zpátky na místo.

Typ baterie: 9V 6F22

Typ pojistky: F0,2A/250V

Technické parametry:

- kategorie měření: CAT III 600 V, CAT II 1000V
- pojistky: 5x20mm F200mA/250V
- napájení: baterie 9V (6F22)
- displej: LCD, do čísla 1999, 2 až 3 aktualizace/vteřina
- označení nad pásmem měření: číslice "1" na displeji
- zobrazení polarity: zobrazení symbolu "-", v případě negativní polarity
- provozní teplota: 0-40°C
- provozní výška: <2000 m
- skladovací teplota a vlhkost vzduchu: 0 - 60 °C
- vybělba baterie: na displeji bude vyobrazena ikonka „ „
- rozměry: 200x98x55 mm
- hmotnost: 464 g, včetně baterie

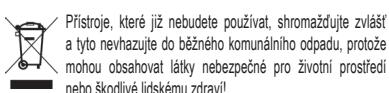

Přístroje, které již nebudeš používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví!

Nepoštěnekne nepoužívané přístroje můžete zdarma odevzdat v místní distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdát můžete i na sběrných místech určených ke shromážďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušními právními předpisy



MY 64

Cyfrowy miernik uniwersalny

PL

Informacje ogólne

Miernik spełnia wymagania normy EN 61010-1. Klasa zanieczyszczeń 2, kategorie pomiarowe 600V CAT III, 1000V CAT II, podwójna izolacja.

Należy stosować się do ponizszych instrukcji bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby mieć pewność, że miernik może być stosowany oraz jest w odpowiednim stanie. Pełna zgodność z normami bezpieczeństwa jest zachowana jedynie przy wykorzystaniu oryginalnych przewodów pomiarowych.

Przed użyciem miernika należy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zawsze mieć na uwadze odnośnie przepisów bezpieczeństwa.

CAT IV: mierniki przy punktach zasilania niskiego napięcia. Np.: mierniki zużycia energii, szafki rozdzielcze, osprzęt podstawowej ochrony przepięciowej CAT III: mierniki w budynkach, pomieszczeniach przemysłowych. Na urządzeniu zabudowanego tablicę rozdzielczą, okablowanie, szyny zbiorcze, przełączniki, skrzynki rozdzielcze ochrony nadprądowej, itp.

CAT II: mierniki w obwodach elektrycznych bezpośrednio podłączonych do obwodów niskiego napięcia. Np.: mierniki urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń przenośnych oraz im podobnych

CAT I: mierniki w obwodach elektrycznych nie będących bezpośrednio podłączonych do sieci elektrycznej

Uwaga! Instrukcja obsługi zawiera informacje i ostrzeżenia istotne dla bezpiecznego użytkowania i obsługi przyrządu. Przed rozpoczęciem użytkowania miernika należy ją uważnie przeczytać i zrozumieć jej treść. Brak zrozumienia zalecanej instrukcji oraz nieprzestrzeganie zawartych w niej ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia i szkody. W interesie Państwa własnego bezpieczeństwa prosimy o korzystanie z przewodów pomiarowych załączonych do miernika. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy przyrząd i jego akcesoria nie są uszkodzone.

Znaki bezpieczeństwa



Ważne ostrzeżenie! Proszę przeczytać treść instrukcji użytkowania!



Możliwość wystąpienia wysokiego napięcia! Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!

Zabrania się rozbierania i modyfikacji przyrządu i jego akcesoriów!

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia dowolnej jego części niezwłocznie należy odłączyć napięcie zasilania i zwrócić się do specjalisty.



Uzyskanie



Podwójna izolacja (II. klasa ochrony przed porażeniem)



Ochrona bezpieczeństwa topikowym, wymiana wg instrukcji użytkowania

Konserwacja

Uwaga! Kalibrację, konserwację, naprawę i inne czynności przyrządu może wykonywać wyłącznie specjalista, który dysponuje odpowiednią pełną wiedzą o mierniku i zagrożeniami dotyczących porażenia prądem elektrycznym. Przed demontażem obudowy miernika lub do usunięcia pojemnika baterii należy wyjąć z gniazda przewody pomiarowe.

Przed otwarciem obudowy należy wyjąć baterię i sprawdzić, czy otoczenie jest wolne od ładunków statycznych, aby nie dopuścić do uszkodzenia wewnętrznych elementów elektronycznych przyrządu. Przed otwarciem obudowy miernika musimy mieć świadomość faktu, że na niektórych kondensatorach wewnętrznie miernika mogą pozostać niebezpieczne napięcie, nawet po wyłączeniu miernika.

Jeżeli nie zamierzamy korzystać z miernika przez dłuższy okres czasu, to należy wyjąć jego baterię i przechowywać przyrząd w miejscu wolnym od wysokich temperatur i dużej wilgotności.

Jeśli zajdzie potrzeba, to wkład bezpieczeństwa topikowego wymieniamy na inny a następujących parametrach: F1: 5x20 mm, F 200 mA / 250 V

Przy obsłudze przyrządu nie wolno używać materiałów szkodliwych ani rozpuszczalników. Do czyszczenia miernika wykorzystujemy tylko wilgotną ściereczkę oraz delikatne środki do zmywania naczyń.

W trakcie użytkowania

Jeżeli korzystamy z miernika w miejscu o wysokim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych, to musimy wziąć pod uwagę fakt, że działanie miernika może być niestabilne i może on sygnalizować błąd pomiaru.

W żadnym przypadku nie dopuszczajmy do przekroczenia określonych bezpiecznych wartości granicznych, które są określone w podanych w instrukcji użytkowania zakresach pomiarowych.

Nigdy nie wolno korzystać z miernika ze zdemontowaną tylną obudową i bez jego pewnego zamocowania.

Jeżeli mierzymy napięcie elektryczne (za wyjątkiem zakresu 200mV) to maksymalne dopuszczalne wartości napięcia wejściowego wynoszą 1000 V [DC] lub 700 V [AC] (w zakresie pomiarowym 200 mV maksymalna dopuszczalna wartość napięcia wejściowego wynosi 250 V DC, lub równoważna dla niej wartość RMS napięcia zmiennego).

Przy pomiarze częstotliwości, oporności, ciągłości obwodu lub diody maksymalna dopuszczalna wartość napięcia wejściowego wynosi 250 V DC, lub równoważna dla niej wartość RMS napięcia zmiennego.

Przy pomiarze pojemności, temperatury, natężeli prądów w zakresie mA oraz parametrów tranzystora miernik jest chroniony przez bezpiecznik topikowy (F200 mA / 250 V).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek niezwykłych objawów na mierniku należy go niezwłocznie wyłączyć i oddać do naprawy.

Jeżeli nie są dla nas znane wartości, które zamierzamy mierzyć, to obrotowy przełącznik zakresów ustawiamy na najwyższy zakres pomiarowy.

Przed przekreśleniem przełącznika w inną pozycję zawsze odłączamy przewody pomiarowe od mierzonego obwodu elektrycznego.

Jeżeli prowadzimy pomiary na odbiorNIKU telewizyjnym lub obwodach prądu zmiennego, to powinniśmy zawsze mieć świadomość faktu, że na punktach pomiarowych mogą wystąpić impulsy wysokiego napięcia, które mogą doprowadzić do uszkodzenia miernika.

Jeżeli badane napięcia przekraczają wartości 60 V DC lub 30 V AC wartości efektywnej napięcia to należy podczas pomiaru zachować należytą ostrożność w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii, to należy ją niezwłocznie wymienić na nową. Niskie napięcie baterii może powodować błędne wskazania pomiaru oraz ewentualnie doprowadzić do porażenia lub obrażeń osobistych.

Podczas pomiaru należy trzymać palce dloni z daleka od gniazd przyłączeniowych. Nie wolno korzystać z miernika w pobliżu miejsc występowania zagrzażających wybuchów gazów, oparów lub pyłów.

W interesie prawidłowego działania miernika przed jego użyciem zawsze należy sprawdzić stan przyrządu (np. mierząc źródło napięcia o znanej wartości).

Kiedy wykonujemy pomiary typu CAT II, to napięcie nie może przekraczać wartości 1000 V; dla pomiarów typu CAT III 600 V.

Opis ogólny

Ten miernik uniwersalny wyposażony jest w wyświetlacz wskazujący wyniki 3½ cyfrony tworzącymi z 7 segmentów graficznych. Można go używać do pomiarów natężenia prądu stałego, zmiennego, napięcia prądu stałego, zmiennego, oporności, częstotliwości, temperatury, pojemności, pomiarów diód, detekcji przewry w obwodzie elektrycznym, oraz do badania tranzystorów. Mierzona wartość chwilowa można zatrzymywać na wyświetlaczu. Przyrząd wyłączy się automatycznie po upływie ok. 25 minut.

Symbol znajdująca się na wyświetlaczu



niskie napięcie baterii

- ujemna polaryzacja napięcia na wejściu pomiarowym

HV pomiar wysokiego napięcia, AC 750 V lub DC 1000 V

HOLD zatrzymanie wartości mierzonej

Pominie napięcia stałego (V=)

Czerwony przewód pomiarowy przyłączamy do gniazda oznaczonego symbolem "VQHz", czarny przewód do gniazda oznaczonego symbolem "COM".

Obrotowy przełącznik zakresów pomiarowych ustawiamy na pożądany zakres pomiarów. Przewody pomiarowe przyłączamy do badanego obwodu elektrycznego.

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokładność pomiaru
200 mV	c	Błąd ±0,5% + 1 digit
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
1000 V	1 V	Błąd ±0,8% + 2 digit

Impedancja wejściowa: 10 MΩ

Maksymalne napięcie wejściowe:

500 [DC] lub 250 [AC] RMS w zakresie pomiarowym 200 mV, 1000 V [DC] lub 700 V [AC] RMS w pozostałych zakresach

Pomiar natężenia prądu stałego (A=)

Czerwony przewód pomiarowy podłączamy do gniazda "hFEmA", a czarny przewód pomiarowy do gniazda "COM". (przy pomiarach w zakresie 200 mA – 10 A czerwony przewód pomiarowy podłączamy do gniazda "10 A").

Obrotowy przełącznik zakresów ustawiamy na pożądany zakres pomiaru.

Przyłączamy obwód elektryczny, w którym zamierzamy zmierzyć natężenie prądu i podłączamy przewody pomiarowe do punktów pomiarowych.

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokładność pomiaru
2 mA	1 µA	Błąd ±(0,8% + 1 digit)
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	

Ochrona przed przeciążeniem:

bezpiecznik topikowy F200 mA / 250 V, zakres 10 A nie jest chroniony bezpiecznikiem.

Maksymalna wartość natężenia prądu wejściowego: w gnieździe „mA”: 200 mA DC lub AC RMS; w gnieździe „10 A”: 10 A DC lub AC RMS

Jeżeli wartość mierzonego natężenia prądu jest większa, niż 10 A, to czas trwania pomiaru nie może być dłuższy, niż 15 sekund. Maksymalna wartość natężenia mierzonego prądu to 20 A!

Pomiar napięcia zmiennego (V–)

Czerwony przewód pomiarowy przyłączamy do gniazda oznaczonego symbolem "VQHz", czarny przewód do gniazda oznaczonego symbolem "COM".

Obrotowy przełącznik zakresów pomiarowych ustawiamy na pożądany zakres pomiarów. Przewody pomiarowe przyłączamy do badanego obwodu elektrycznego.

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokładność pomiaru
2 V	1 mV	Błąd ±0,8% + 3 digit
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
700 V	1 V	

Impedancja wejściowa: 10 MΩ

Maksymalne napięcie wejściowe: 1000 V [DC] lub 700 V [AC]

vzťahujúcimi se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojenie pripadné náklady.

Pomiar natěženia prúdu zmienného (A~)

Czerny przewód pomiarowy podłączamy do gniazda "hFmA", a czarny przewód pomiarowy do gniazda "COM". (przy pomiarach w zakresie 200 mA – 10 A czerny przewód pomiarowy podłączamy do gniazda "10 A")

Obrotowy przełącznik zakresów ustawiamy na požadany zakres pomiaru.

Przerwywamy obwód elektryczny, w którym zamierzamy zmierzyć natěženie prúdu i podłączamy przewody pomiarowe do punktów pomiarowych.

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokladnosć pomiaru
20 mA	10 µA	Błąd ±(1% + 3 digit)
200 mA	100 µA	Błąd ±(1,8% + 3 digit)
10 A	10 mA	Błąd ±(3,0% + 7 digit)

Ochrona przed przeciążeniem:

bezpiecznik topikowy F200 mA / 250 V, zakres 10 A nie jest chroniony bezpiecznikiem.

Maksymalna wartość natěženia prúdu wejściowego:

w gnieździu „mA”: 200 mA DC lub AC RMS, w gnieździu „10 A”: 10 A DC lub AC RMS

Jeżeli wartość mierzonego natěženia prúdu jest większa, niż 10 A, to czas trwania pomiaru nie może być dłuższy, niż 15 sekund. Maksymalna wartość natěženia mierzonego prúdu to 20 A!

Zakres mierzonych częstotliwości: 40 Hz-400 Hz, sinus RMS

Pomiar częstotliwości

Czerny przewód pomiarowy przyłączamy do gniazda oznaczonego symbolem "VQHz", czarny przewód do gniazda oznaczonego symbolem "COM". Obrotowy przełącznik zakresów pomiarowych ustawiamy na pozycję „Hz”. Przewody pomiarowe przyłączamy do badanego obwodu elektrycznego.

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokladnosć pomiaru
20 kHz	10 Hz	Błąd ±(1,5% +5 digit)

Napięcie wejściowe: 200 mV-10 V AC RMS

Badanie diód i ciąglosci obwodu elektrycznego

Badanie diód: czerny przewód pomiarowy przyłączamy do gniazda oznaczonego symbolem "VQHz", czarny przewód do gniazda oznaczonego symbolem "COM". (czerny przewód pomiarowy na polaryzacji "+").

Obrotowy przełącznik zakresów ustawiamy na pozycję .

Czerny przewód pomiarowy przyłączamy do anody diody, a czarny przewód pomiarowy do jej katody. Na wyświetlaczu pojawi się wartość napięcia otwarcia diody. Jeżeli podłączenie będzie odwrócone, to na wyświetlaczu pojawi się cyfra "1".

Badanie ciąglosci obwodu elektrycznego: Czerny przewód pomiarowy przyłączamy do gniazda oznaczonego symbolem "VQHz", czarny przewód do gniazda oznaczonego symbolem "COM". Obrotowy przełącznik zakresów ustawiamy na pozycję . Przykładymy przewody pomiarowe do badanego obwodu. Jeżeli obwód jest połączony z zasilaczem, to przed rozpoczęciem badania należy go wyłączyć i rozładować kondensatory. Jeżeli mierzona wartość jest niższa, niż 50 Ω, to włączy się sygnał dźwiękowy.

Badanie tranzystorów

Obrotowy przełącznik zakresów ustawiamy na pozycję „hFE”.

Snaję rozkład nóżek tranzystora umieszczamy w gnieździu na przedniej ścianie obudowy miernika (tranzystor bipolarny może być typu PNP lub NPN)

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokladnosć pomiaru
hFE	na wyświetlaczu szacunkowa wartość parametru hFE (1-1000)	Prąd bazy: 10 µA VCE: ok 3.2 V

Ochrona przed przeciążeniem: bezpiecznik topikowy, (F200 mA / 250 V)

Pomiar pojemności ()

Wybieramy požadany zakres pojemności kondensatora (F).

Przed pomiarem należy starannie rozładować mierzony kondensator.

Nóżki kondensatora umieszczamy w gnieździu pomiarowym.

Jeżeli mierzony kondensator ma krótkie wyprowadzenia, to stosujemy adapter pomiaru pojemności.

Uwaga! W celu uniknięcia ewentualnego porażenia prądem, po zakończeniu pomiaru adapter usuwamy z gniazda pomiarowego!

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokladnosć pomiaru
2 nF	1 pF	Błąd ±(4,0% +3 digit)
20 nF	10 pF	
200 nF	100 pF	
2 µF	1 nF	
200 µF	10 nF	

Zabezpieczenie przed przeciążeniem: bezpiecznik topikowy (F200 mA / 250 V)

Pomiar temperatury

Obrotowy przełącznik zakresów ustawiamy na pozycję „°C” i na wyświetlaczu pojawi się temperatura otoczenia.

Po podłączeniu sondy pomiaru temperatury przykładamy ją do badanej powierzchni i na wyświetlaczu odczytujemy wartość temperatury sondy.

Uwaga! W celu uniknięcia ewentualnego porażenia prądem, po zakończeniu pomiaru sondę usuwamy z gniazda pomiarowego przyrządu!

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokladnosć pomiaru
-20°C - 0°C	1°C	Błąd ±(5,0% +4 digit)
1°C - 400°C		Błąd ±(1,0% +3 digit)
401°C - 1000°C		Błąd ±(2,0%)

Pomiar oporności (Ω)

Czerny przewód pomiarowy podłączamy do gniazda "VQHz", a czarny przewód pomiarowy do gniazda "COM". (czerny przewód pomiarowy jest przewodem o polaryzacji dodatniej "+"). Ustawiamy obrotowy przełącznik zakresów na požadany zakres, jeżeli nie jest on nam znany, to ustawiamy zakres 200 MΩ. Jeżeli mierzony opornik jest częścią obwodu elektrycznego, to przed rozpoczęciem pomiaru wyłączymy jego zasilanie, i rozładowujemy obecne w nim kondensatory.

Uwaga: jeżeli na zakresie pomiarowym 200 MΩ zauważymy przewody pomiarowe, to na wyświetlaczu pojawi się wartość 1MΩ. Tą wielkość należy odjąć od wyniku pomiaru.

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokladnosć pomiaru
200 Ω	0,1 Ω	Błąd ±(0,8% +3 digit)
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	
20 MΩ	10 kΩ	Błąd ±(1,0% + 2 digit)
200 MΩ	100 kΩ	Błąd ±(5,0% +10 digit)

Ochrona przed przepięciem: 250 V DC lub 250 V AC RMS

Wymiana baterii i bezpiecznika

Wymiana baterii jest konieczna, jeżeli na wyświetlaczu pojawi sie symbol " ".

Dokladnosć pomiaru jest gwarantowana jedynie po wymianie baterii na nową. Spalenie się bezpiecznika zawsze oznacza błąd działania (bleble zastosowanie przyrządu).

Przed wymianą baterii/bezpiecznika należy wyłączyć przyrząd, wyciągnąć przewody pomiarowe z gniazd. Wykręcamy wkręty mocujące ściąnkę tylną przyrządu i ją zdjejmujemy.

Uwaga! Przed otwaniem obudowy przyrządu zawsze sprawdzamy, czy przewody pomiarowe zostały usunięte z obwodu pomiarowego!

Wymieniamy baterię/bezpiecznik. Zwracamy uwagę na zachowanie właściwej polaryzacji baterii. Przykręcamy tylną część obudowy.

Typ baterii: 9V 6F22

Typ bezpiecznika: F0,2A/250V

Dane techniczne:

- kategorie pomiarowe: CAT III 600 V, CAT II 1000V
- bezpieczniki topikowe: 5x20mm F200mA/250V
- zasilanie: bateria 9V (6F22)
- wyświetlacz: LCD, do wartości 1999, 2-3 odświeżenia/sekundę
- symbol wyjścia poza zakres: cyfra "1" na wyświetlaczu
- wskazanie polaryzacji: w przypadku ujemnej polaryzacji symbol "-" na wyświetlaczu
- temperatura otoczenia podczas pracy: -40°C
- wysokość miejsca pracy: <2000 mm
- temperatura i wilgotność składowania: 0 - 60 °C
- rozładowana bateria: symbol "—" na wyświetlaczu
- wymiary: 200x96x55 mm
- masa: 464g z baterią



Urządzenia przeznaczone do usuwania zbieraj osobno i nie wrzucaj ich do odpadów z gospodarstwa domowego, ponieważ mogą zawierać składniki szkodliwe dla ludzi i otoczenia.

Urządzenia, które nie działają lub są zbyt małe można bezpłatnie oddać w miejscu ich sprzedaży albo w wszystkich dystrybutorów, sprzedających urządzenia o takim samym zastosowaniu i funkcjach. Można je także umieścić w pojemnikach służących do zberania odpadów elektronicznych. W ten sposób chronisz własne środowisko, a także zdrowie swoje i innych. W przypadku pytań zwrócić się do miejscowego przedsiębiorstwa utylizacji odpadów. Przymyślamy się na siebie obowiązki producenta, opisane w odrębnych przepisach prawa i ponosimy koszty z tym związane.



MY 64 Digitalni multimeter

HR-BIH

Opće informacije

Instrument je u skladu sa standardom IEC 61010-1. Stopa zagadeњa je 2, kategorija mjerjenja je 600 V CAT III, 1000 V CAT II, dvostrukta izolacija.

Pričuvajte se sljedećih uputa za sigurnost i uporabu kako biste osigurali da se multimeter može sigurno koristiti i da radi u ispravnom stanju. Potpuno poštivanje sigurnosnih standarda zajamčeno je samo ako se koriste izvorni kabeli sonde.

Prije uporabe ovog instrumenta pročitajte ovaj priručnik s uputama i slijedite odgovarajuće sigurnosne mjere opreza.

CAT IV: mjerjenja s niskonaponskim napajanjem, npr.: uređaji za mjerjenje potrošnje, razvodne ploče, za uređaje za zaštitu od prenapona zaštitne

CAT III: mjerjenja u zgradama, operacijskim salama, npr.: fiksna oprema, razvodna ploča, kabiranje, sabirnice, sklopke, zaštitni kutija prekomjerno struje itd ...

CAT II: Mjerjenja u krugovima koji su izravno spojeni na niskonaponske krugove. Na primjer, mjerjenja na kućanskim aparatima, prijenosnim uređajima i sličnoj opremi

CAT I: Mjerjenja u električnim krugovima koji nisu izravno spojeni na mrežu.

Upozorenje! Ove upute za uporabu sadrže informacije i upozorenja potrebna za sigurnu uporabu i održavanje instrumenta. Pročitajte i razumite upute za uporabu prije upotrebe instrumenta. Ne razumljevanje ili ne poštivanje uputa može rezultirati ozbiljnim osobnim ozljedama ili imovinskom štetom. Za vašu sigurnost koristite merni kabel isporučen s multimeterom.

Prije uporabe provjerite je li uređaj neštećen.

Sigurnosne oznake



Važno upozorenje. Pročitajte sadržaj upute za uporabu.



Mogućnost prisutnosti opasnog napona! Rizik od električnog udara! Ne rastavljajte i ne modifikujte uređaj ili njegove dodatke! Ako je neki dio oštećen, odmah ga odspojite sa izvora napajanja i obratite se stručnom luku.



Uzemljenje



Dupla izolacija (II. druga kategorija zaštite od dodira)



Zaštitna osiguračem. Molimo, zamjenu osigurača prema uputama za uporabu

Održavanje

Pažnja! Kalibracija, održavanje, popravak i druge radnje multimetra smije izvoditi samo kvalificirano osoblje koje je u potpunosti upoznato s multimetrom i svjesno opasnosti od strujnog udara.

Prije otvaranja vanjskog poklopca ili otvaranja odjeljka sa baterijama, provo isključite mjerne kabele iz uređaja.

Prije otvaranja multimetra izvadite bateriju, provjerite da nema statičkog elektriciteta, u cilju zaštite komponenti od kvarova. Prije nego što otvorite multimeter, morate znati je li u nekom od kondenzatora multimetra možda ostao opasniji napon, čak i ako je isključen.

Ako multimeter ne upotrebljavate dulje vrijeme, izvadite bateriju i ne pohranjujte uređaj na visokoj temperaturi ili u vlažnom okruženju. Po potrebi osigurač zamjjenite onim koji odgovara s dole navedenim parametrima:

F1: 5 x 20 mm, F 200 mA / 250 V

Na multimetru ne koristite abrazivne sredstva ili otpala. Za čišćenje koristite samo vlažnu krupu ili blagi deterdžent.

Uporaba

Ako se instrument koristi u blizini jakih elektromagnetskih smetnji, imajte na umu da rad multimetra može postati nestabilan ili može ukazivati na neispravnost.

Nikada ne prekorčujte sigurnosne granice navedene u uputama za svako mjereno područje.

Nikada ne upotrebljavajte uređaj bez zadnjeg pokopca ili ako nije propisno sklopljen. Kod mjerjenja napona (ne uključujući granicu opseg-a mjerjenja 200 mV), maksimalni ulazni napon je 1000 V [DC] ili 700 V [AC]. (Maksimalni ulazni napon od 200 mV mjerog područja: 250 V DC, ili ekvivalentna RMS vrijednost napona).

Priklom mjerjenja frekvencije, otpora, ispitivanja diode, maksimalni napon može biti 250 V DC ili ekvivalentni RMS napon.

Priklom mjerjenja kapaciteta, temperature, mA struje i ispitivanje tranzistora, multimeter je zaštićen osiguranim (F200 mA / 250 V).

Prije nego što uključite, a zatim popratiti.

Ako su granice mjerjenja nepoznate, postavite graničnik za odabir ograničenja na najviši položaj. Prije uključivanja graničnog prekidača, isključite kabel sonde iz mjerog kruga.

Tijekom izvođenja mjerjenja na televizorima ili strujnim krugovima s visokim izmjeničnim naponom, uvijek imajte na umu da na ispitnim točkama može doći do visokog napona koji može oštetiti multimeter.

Ako napon koji se ispije prelazi efektivnu vrijednost od 60 V istosmjernog ili 30 V izmjeničnog napona, pažljivo radite kako ne bi došlo do strujnog udara.

Ako se na zaslounu pojavi simbol baterije, bateriju treba odmah zamijeniti. Nizak napon baterije može prouzrokovati pogreške u mjerjenjima, električni udar ili osobne ozljede.

Drzite prste dalje od priključnih utičnica.

Ne koristite multimeter u prisustvu zapaljivog plina, para ili prašine.

Prije svake upotrebe, provjerite instrument kako bi se osigurao pravilan rad (npr. Upotreba poznatog izvora napona).

Priklom mjerjenja napona tipa CAT II, napon ne smije biti veći od 1000 V; priklom mjerjenja napona tipa CAT III, napon ne smije biti veći od 600 V.

Opis

Ovaj merni instrument ima 3%-, 7-segmentni zaslon. Koristiti za mjerjenje istosmjerne i izmjenične struje, izmjeničnog i istosmjernog napona, otpora, frekvencije, temperature, kapaciteta, ispitivanje dioda i prekidača, ispitivanje tranzistora. Izmjerena vrijednost se prikazuje na zaslounu. Automatsko isključivanje nakon cca. 25 minuta.

Simboli

	nizak napon baterije
-	negativni polariitet
HV	mjerenje visokog napona, AC 750 V ili DC 1000 V
HOLD	spremanje trenutne izmjerenje vrijednosti

Mjerenje istosmjernog napona DC (V→)

Crveni kabel sonde priključite u "VΩHz" utičnicu, crni kable "COM" utičnicu. Postavite prekidač mjerom područja na željeni položaj. Spojite mjerne sonde na strujni krug koji se mjeri.

Opseg	Rezolucija	Preciznost
200 mV	0,1 µV	±0,5% + 1 dg
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
1000 V	1 V	±0,8% + 2 dg

Uzlazna impedancija: 10 MΩ

Maksimalni ulazni napon: 250 V [DC] ili 250 V [AC] RMS u položaju 200 mV, 1000 V [DC] ili 700 V [AC] RMS u ostalim rasponima.

Mjerenje istosmjerne struje (A→)

Crveni kabel sonde priključite na "hFEmA" utičnicu, crni u "COM" utičnicu (za mjerenja između 200 mA i 10 A, crveni kabel sonde uključite u "10A" utičnicu). Postavite prekidač mjerom područja na željeni položaj. Prekinite strujni krug čija je struja mjeri a zatim sondu spojite na točke koje se mjeri.

Opseg	Rezolucija	Preciznost
2 mA	1 µA	±(0,8% + 1 dg)
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	

Zaštitida od prenapona: F200 mA / 250 V osigurač, 10 A područje nije zaštićeno osiguračem.

Maksimalna ulazna struja: "mA" utičnica: 200 mA DC ili AC RMS; utičnica „10 A“: 10 A DC ili AC RMS

Kad je izmjerena struja veća od 10 A, kontinuirano mjerenje ne bi trebalo trajati duže od 15 sekundi. Može se mjeriti do 20 A!

Mjerenje izmjeničnog napona (V→)

Crveni kabel sonde priključite na "VΩHz" utičnicu, crni na "COM" utičnicu. Postavite prekidač mjerom područja na željeni položaj. Spojite mjerne sonde na strujni krug koji se mjeri.

Opseg	Rezolucija	Preciznost
2 V	1 mV	±0,8% + 3 dg
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
700 V	1 V	

Uzlazna impedancija: 10 MΩ

Maksimalni ulazni napon: 1000 V [DC] or 700 V [AC]

Mjerenje izmjenične struje AC (A→)

Crveni kabel sonde priključite na "hFEmA" utičnicu, crni u "COM" utičnicu. (za mjerenja između 200 mA i 10 A, crveni kabel sonde uključite u "10A" utičnicu). Postavite prekidač mjerom područja na željeni položaj. Prekinite strujni krug čija je struja mjeri a zatim sondu spojite na točke koje se mjeri.

Opseg	Rezolucija	Preciznost
20 mA	10 µA	±(1% + 3 dg)
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	

Zaštitida od prenapona: F200 mA / 250 V osigurač, a 10 A section is not protected with fuse.

Kad je izmjerena struja veća od 10 A, kontinuirano mjerenje ne bi trebalo trajati duže od 15 sekundi. Može se mjeriti do 20 A!

Opseg mjerenja: 40 Hz-400 Hz, RMS

Mjerenje frekvencije

Crveni kabel sonde priključite na "VΩHz" utičnicu, crni "COM" utičnicu.

Postavite prekidač mjerom područja na „Hz“ mjerom područje. Spojite mjerne sonde na strujni krug koji se mjeri.

Opseg	Rezolucija	Preciznost
20 kHz	10 Hz	±(1,5% + 5 dg)

Uzlazni napon: 200 mV-10 V AC RMS

Ispitivanje diode i prekidač

Ispitivanje diode: Crveni kabel sonde priključite na "VΩHz" utičnicu, crni na "COM" utičnicu (crvena sonda je za "+" polaritet)

Postavite prekidač mjerom područja na "→" položaj.

Crveni kabel sonde spojite na anodu diode, a crni na njenu katodu. Na zaslonu će se prikazati približni napon na diodi. Ako je veza obrnutu, na zaslonu će se pojaviti "1".

Ispitivanje prekidač: Crveni kabel sonde priključite na "VΩHz" utičnicu, crni na "COM" utičnicu. Postavite prekidač mjerom područja na "↓" položaj. Spojite mjerne sonde na strujni krug koji treba ispitivati. Ako je strujni kabl spojen na izvor napajanja, prije pokretanja mjerjenja isključite izvor napajanja i ispraznite kondenzatore. Ako je otpor između dvije točke manji od 50 Ω, oglasiće se zvuk sa ugradenе zvujalicе.

Ispitivanje transistora

Postavite prekidač mjerom područja „hFE“ mjerom područje.

Postavite transistor u postolje pažeći na raspored nožića (ispitivati se mogu NPN ili PNP tip transistora)

Opseg	Rezolucija	Preciznost
hFE	FE vrijednost na zaslonu (1-1000)	Struja baze: cca 10 µA VCE: 3,2 V

Preopterećenje: osigurač, (F200 mA / 250 V)

Mjerenje kapaciteta (C)

Odaberite željeni raspon mjerjenja kapaciteta (F).

Pažljivo i potpuno ispraznite kondenzator koji se mjeri.

Umetnite kondenzator u mjeru utičnicu.

Pri mjerenu možete koristiti adapter mjeraca kapaciteta.

Pažnja! Da biste izbjegli mogući strujni udar, nakon dovršetka mjerjenja kapaciteta, uklonite adapter iz utičnice instrumenta!

Opseg	Rezolucija	Preciznost
2 nF	1 pF	±(4,0% + 3 dg)
20 nF	10 pF	
200 nF	100 pF	
2 µF	1 nF	
200 µF	10 nF	

Zaštitida od preopterećenja: osigurač (F200 mA / 250 V)

Mjerenje temperature

Postavite prekidač mjerom područja u položaj °C i na zaslonu će se prikazati temperatura okoline.

Nakon spajanja sonde termometra, dodirnite površinu koju želite izmjeriti i pročitajte vrijednost

Pažnja! Da biste izbjegli mogući strujni udar, uklonite sondu iz instrumenta.

Opseg	Rezolucija	Preciznost
-20 °C – 0 °C	1 °C	±(5,0% + 4 dg)
1 °C – 400 °C	1 °C	±(1,0% + 3 dg)
401 °C – 1000 °C		±(2,0%)

Mjerenje otpora (Ω)

Crveni kabel sonde priključi na "VΩHz" utičnicu, crni na "COM" utičnicu (crvena sonda je za "+" polaritet).

Postavite prekidač mjerom područja na željeno područje, Ako je vrijednost koja će se mjeriti nepoznata, postavite prekidač mjerom područja na 200 MΩ. Ako je otpornik koji se mjeri spojen na izvor napajanja isključite izvor napajanja i ispraznite kondenzatore prije nego započnete mjerjenje.

Napomena: Ako se mjerme sonde kratko spoje opsegom od 200 MΩ, na zaslonu će

prikazuje 1MΩ. To se oduzima pd mjerne vrijednosti.

Opseg	Rezolucija	Preciznost
200 Ω	200 Ω	±(0,8% +3 dg)
2 kΩ	1 Ω	±(0,8% +2 dg)
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	
20 MΩ	10 kΩ	
200 MΩ	100 kΩ	±(1,0% +2 dg)
		±(5,0% +10 dg)

Zaštita od preopterećenja: 250 V DC ili 250 V AC RMS

Zamjena baterije i osigurača

Ako se na zaslonu pojaviti ikonica, bateriju treba zamijeniti. Točnost mjerjenja može se jačiti tek nakon zamjene baterije.

Osigurač uviјek ukazuje na neispravnosti (nepravilna uporaba).

Prije zamjene baterije ili osigurača, isključite instrument i iskopčajte kablove sonde. Uklonite dva vijka sa stražnje ploče.

Pažnja! Prije olvaranja instrumenta, provjerite jesu li kabeli sonde izvraćeni iz mjerog strujnog kruga!

Zamijenite bateriju/osigurač. Obratite pozornost na polaritet. Pritisnite vijke poklopca instrumenta.

Model baterije: 9 V 6F22

Model osigurača: F0.2A/250 V

Specifikacija:

- kategorija mjerjenja: CAT III 600 V, CAT II 1000 V
- osigurač: 5 x 20 mm F200 mA/250 V
- napajanje: 9 V battery (6F22)
- zaslon: LCD, do 1999 brojeva, osvježenje 2 do 3 puta u sekundi
- očitavanje prekoračenja mjerjenja: broj "1" na zaslonu
- indikacija polaritet: „-“ prikaz zbog negativnog polariteta
- radna temperatura: 0-40 °C
- nadmorska visina: <2000 m
- temperaturna skladistištenja: 0 - 60 °C
- istrošena baterija: „“ ikonica se pojavljuje na zaslonu
- dimenzije: 200 x 98 x 55 mm
- težina: 464 g, sa baterijom



Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje!

Korišteni ili uredaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vištite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

MY 64



Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC®
H – 9027 Győr, Gesztenyefa út 3.
www.sal.hu • Származási hely: Kína

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400
www.somogyi.sk • Krajina pôvodu: Čína

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195
Comuna Gilău, județul Cluj, România
Str. Principală nr. 52. Cod poștal: 407310
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489
www.somogyi.ro • Ţara de origine: China

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija
Tel.: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
Zemlja uvoza: Mađarska
Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o.
Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o.



SOMOGYI ELEKTRONIC®

The logo consists of a large, stylized, bold letter 'S' with a registered trademark symbol (®) at the top right. Below the 'S', the words "SOMOGYI ELEKTRONIC" are written in a smaller, bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) at the end.